

第52回技能五輪全国大会 旋盤職種 競技課題

下記の課題説明文を満足するように、支給材料を使って課題図面に示す部品を製作し、組立図に示すようにはめ合わせて完成させなさい。

支給材料 : S 4 5 C (黒皮ノコ切断)

①φ40×97 ②φ60×60 ③φ60×48 ④φ85×76 ⑤φ50×53

なお、課題図および各種説明用語類は最新のJIS規格にもとづいているが、一部において旧JIS規格や慣例的な表現方法を用いている場合がある。

1. 標準競技時間 ……5時間15分

打ち切り時間 ……5時間25分

製品提出最終時間…標準終了時間から20分後 (延長した選手も含む全選手)

2. 各部品は次の事項を満足するように製作すること

(1) 部品加工について

- a. 指示のない寸法の公差は±0.2とする。また、下記(2)に示す組立方法により組立可能で、組立機能を満足するように、公差内で調整すること。
- b. 端面に中心がある部品は、センタ穴を加工すること。ただし、センタ穴には角度60°の面を残し、端面の中心にあること。
- c. 指示なき角はC0.2からC0.3の糸面取りをすること。すみ部はR0.3mm以下のRが残ってもよい。
- d. テーパ(1:4、30°)は現物合わせとする。
- e. ねじの切り始めと切り終わりは30°または45°の面取りをすること。
- f. 全ての部品加工は、四つ爪単動を用いた、チャック作業または片センタ作業で行うこと。

(2) 組立方法および組立手順について

次のような順序で組立ができること。

- a. 部品①に部品②をテーパが当たるまでねじ込む。
- b. 部品④に組立部品①②を、部品②のφ44の端面が、部品④のφ50の端面に当たるまでねじ込む。
- c. 組立部品①②④に、部品③のφ46の端面が、部品①のφ33.7の端面に当たるまでねじ込む。
- d. 組立部品①②③④を、組立図Aの基準面(H)を水平面におき、部品⑤を部品④のテーパに当たるまでねじ込む。(組立図A)
- e. 組立図Aの状態から、部品⑤を緩め、組立部品①②③の外周面から部品⑤のφ22の端面を遠ざける。(約4.5回転以上緩める)
- f. この状態から、部品④を保持して、組立部品①②③を回転摺動させ、部品④と部品②のねじを完全に緩め、部品④と部品③の端面が当たるまで移動する。
- g. 部品④および組立部品①②③のφ22の穴位置を確認し、マンドレルを挿入する。
- h. その状態で、部品⑤を組立部品①②③の外周面に当たるまでねじ込む。
- i. その状態で、マンドレルが固定される。(組立図B)

(3) 組立機能・摺動チェックについて

次のような順序で各部品の摺動ができること。

- a. 組立図Bの状態、組立部品①②③の方向を問わず、マンドレルが固定されていること。

- b. 組立図Bの状態から、部品⑤を1回転緩めたとき、マンドレルがスムーズに回転すること。
- c. 上記の状態からマンドレルを組立部品から抜き、組立部品①②③を180°回転させ、部品④および組立部品①②③のφ22の穴位置を確認し、マンドレルを挿入する。
この時、挿入したマンドレルはスムーズに回転すること。
- d. 部品⑤を組立部品①②③の外周面に当たるまでねじ込む。(組立図B)
この時、マンドレルは固定されること。
- e. 再び、部品⑤を1回転緩め、マンドレルを抜く。
- f. 組立部品①②③を移動させ、部品②と部品④のねじを勘合し、端面が当たるまでねじ込み、締付ける。
- g. 部品⑤を部品④のテーパに当たるまでねじ込み、組立図Aの状態となること。
- h. 受取検査における摺動および機能チェックでは、組立図Bの状態を持参し、検査を受けた後に、組立図Aの状態で提出する。

(4) 組立寸法について


- a. 組立図Aの状態において、部品②のφ56左側端面を下にして測定基準面(イ)としたとき
 - ア) 測定基準面(イ)から、部品③のφ55.7端面までの寸法は 140 ± 0.020
 - イ) 測定基準面(イ)から、部品③のφ56端面までの寸法は 112 ± 0.020
 - ウ) 測定基準面(イ)から、部品④のφ82上側端面までの寸法は 95 ± 0.020
 - エ) 測定基準面(イ)から、部品⑤のφ48上側外径までの寸法は 94 ± 0.020
 - オ) 部品③のφ56端面と部品④のφ64上側端面までの寸法は 8 ± 0.020
- b. 組立図Aの状態において、部品③のφ55.7右側端面を下にして測定基準面(ロ)としたとき
 - ア) 測定基準面(ロ)から、部品④のφ64上側端面までの寸法は 108 ± 0.020
- c. 組立図Aの状態において、部品④の横穴端面を、測定基準面(ハ)としたとき
 - ア) 測定基準面(ハ)から、部品⑤のφ47.7上側端面までの寸法は 93.5 ± 0.020
 - イ) 測定基準面(ハ)から、部品③のφ56上側外径までの寸法は 62 ± 0.020
- d. 組立図Bの状態において、部品③のφ55.7右側端面を下にして測定基準面(ニ)としたとき
 - ア) 測定基準面(ニ)から、部品④のφ64上側端面までの寸法は 100 ± 0.020
 - イ) 測定基準面(ニ)から、部品⑤のφ48上側外径までの寸法は 87 ± 0.020
 - ウ) 測定基準面(ニ)から、マンドレルの上側外径(組立図B上側)までの寸法は 81 ± 0.020
 - エ) 測定基準面(ニ)から、マンドレルの上側外径(組立図B下側)までの寸法は 81 ± 0.020
- e. 組立図Bの状態において、部品④の横穴端面を、測定基準面(ハ)としたとき
 - ア) 測定基準面(ハ)から、部品⑤のφ47.7上側端面までの寸法は 101 ± 0.020
 - イ) 測定基準面(ハ)から、部品②のφ44上側外径までの寸法は 57 ± 0.020
 - ウ) 測定基準面(ハ)から、マンドレルの上側外径(組立図B右側)までの寸法は 46 ± 0.020
 - エ) 測定基準面(ハ)から、マンドレルの上側外径(組立図B左側)までの寸法は 46 ± 0.020

3. 競技規則



- (1) 部品を組み合わせた状態でいかなる切削加工も行ってはならない。
- (2) 油砥石・ハンドラップ類では、刃具の研削以外の作業を行ってはならない。
- (3) 指定以外の刃具・工具・測定具は使用してはならない。
- (4) 切屑の飛散がある場合(主に荒加工時)は切屑飛散防止カバーを使用すること。
切屑飛散防止カバーが無い場合は失格、または、純正のカバーを取付けるものとする。
- (5) 高速回転からの主軸の正転・逆転による主軸の停止や、ノーブレーキによる回転方向の変更は行なわないこと。但し、高速回転とは、概ね300rpm以上とする。
- (6) 持参工具の範囲内での刃具類の再研削は認めるが、ツールグラインダ等による再研削は認めない。

- (7) 部品の切削加工中において、明らかに冷却を主目的とした加工部品への冷却油等の使用は禁止する。
- (8) 選手の終了の合図以降、および打切時間以降は、金属製切削工具による切りくずの出る加工をしてはならない。(ささばきさげややすりを用いたバリ取りも含む)
ただし、標準競技時間内、打ち切り時間内は、終了の合図を取消し、競技に復帰して、加工してもかまわないが、組立調整に要したロス時間も含めて競技した作業時間とする。
- (9) 標準競技時間終了から20分以内に提出の準備を終えること。
- (10) 受取検査には組立図Bの状態を持参し、組立状態を組立図B→組立図Aへの変更と、マンダレルの貫通、回転、固定の各検査を受け、最終的に、組立図Aの状態で提出する。
- (11) その他の詳細については、別紙の競技実施要領を参照のこと。


組立図 A

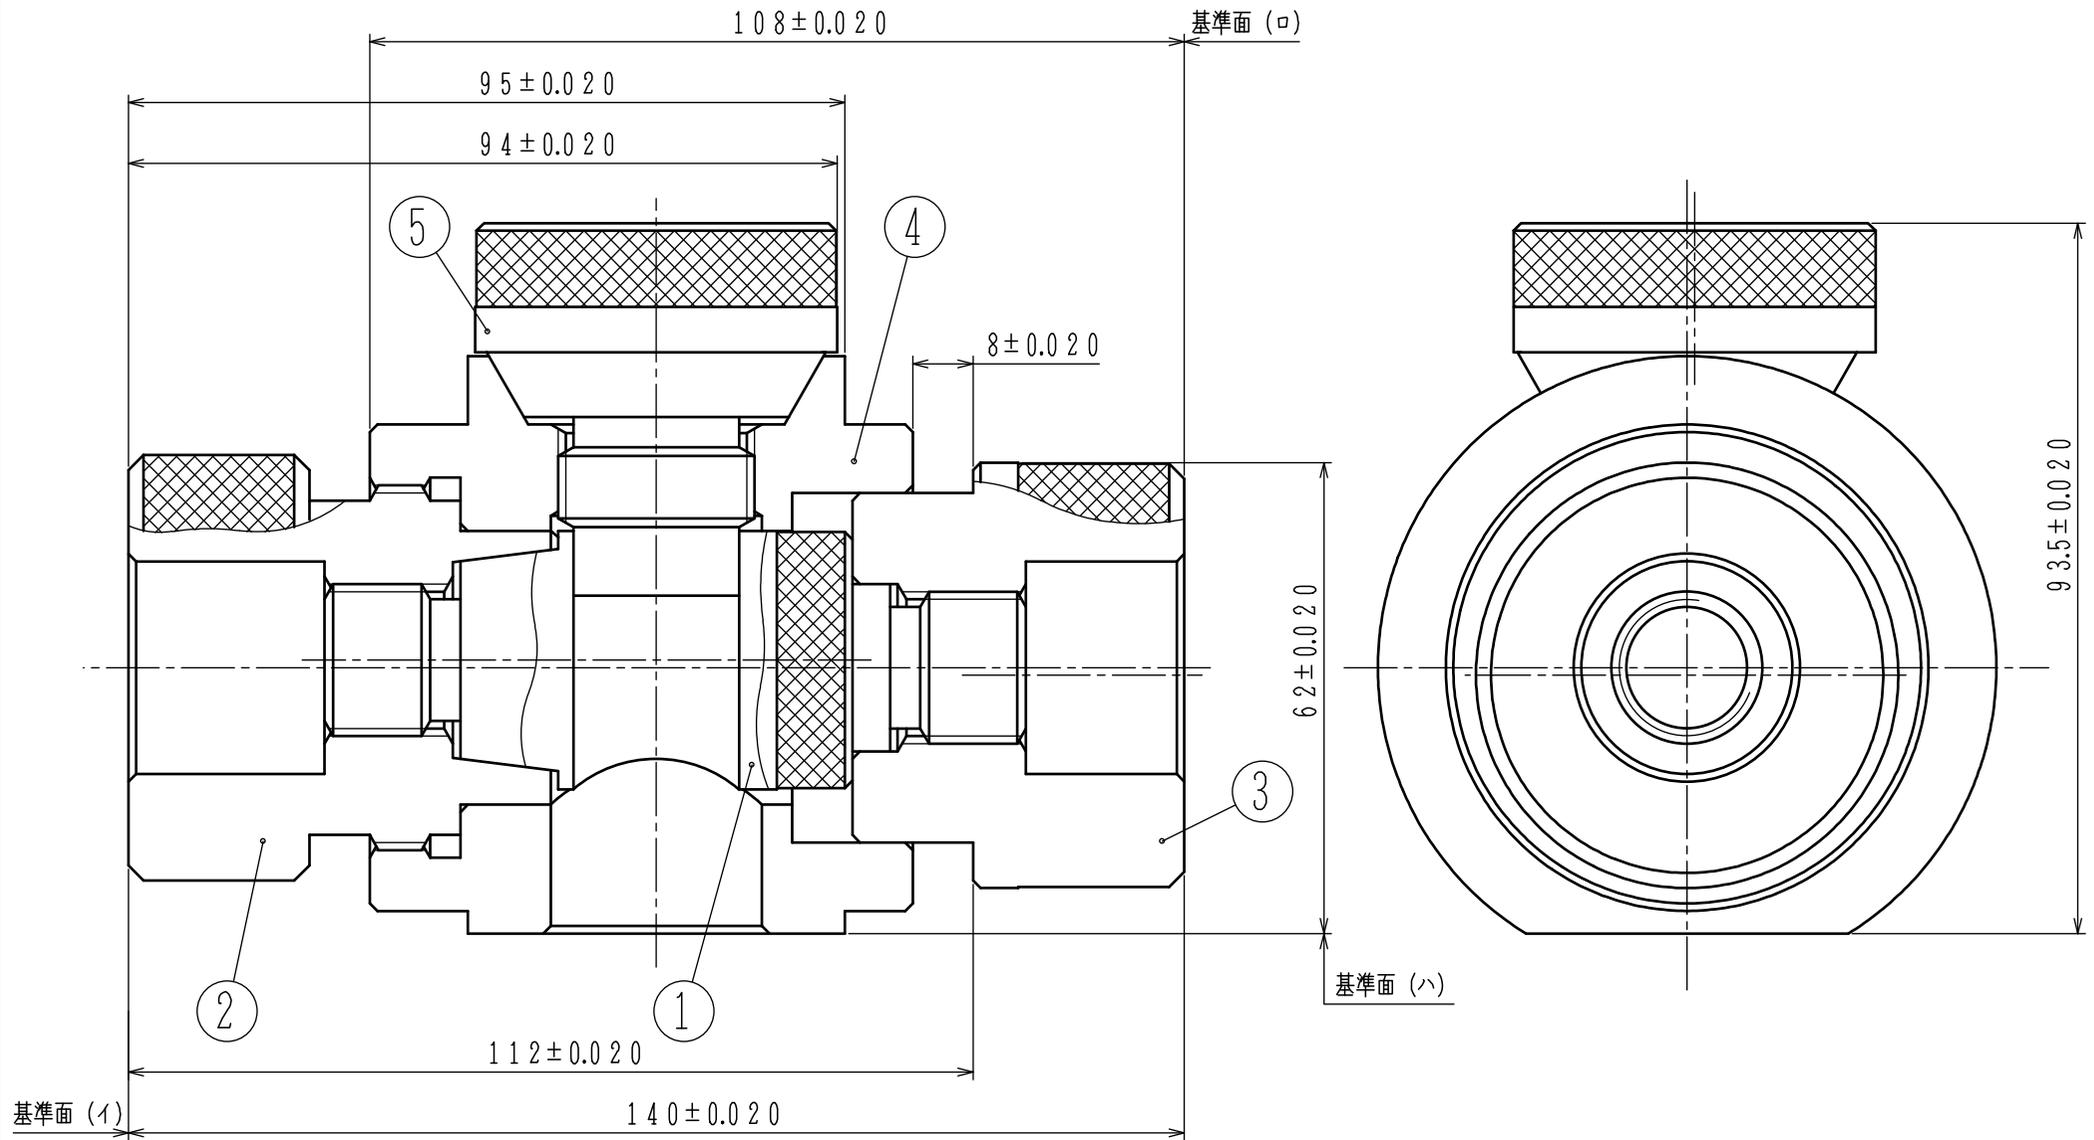

組立図 B

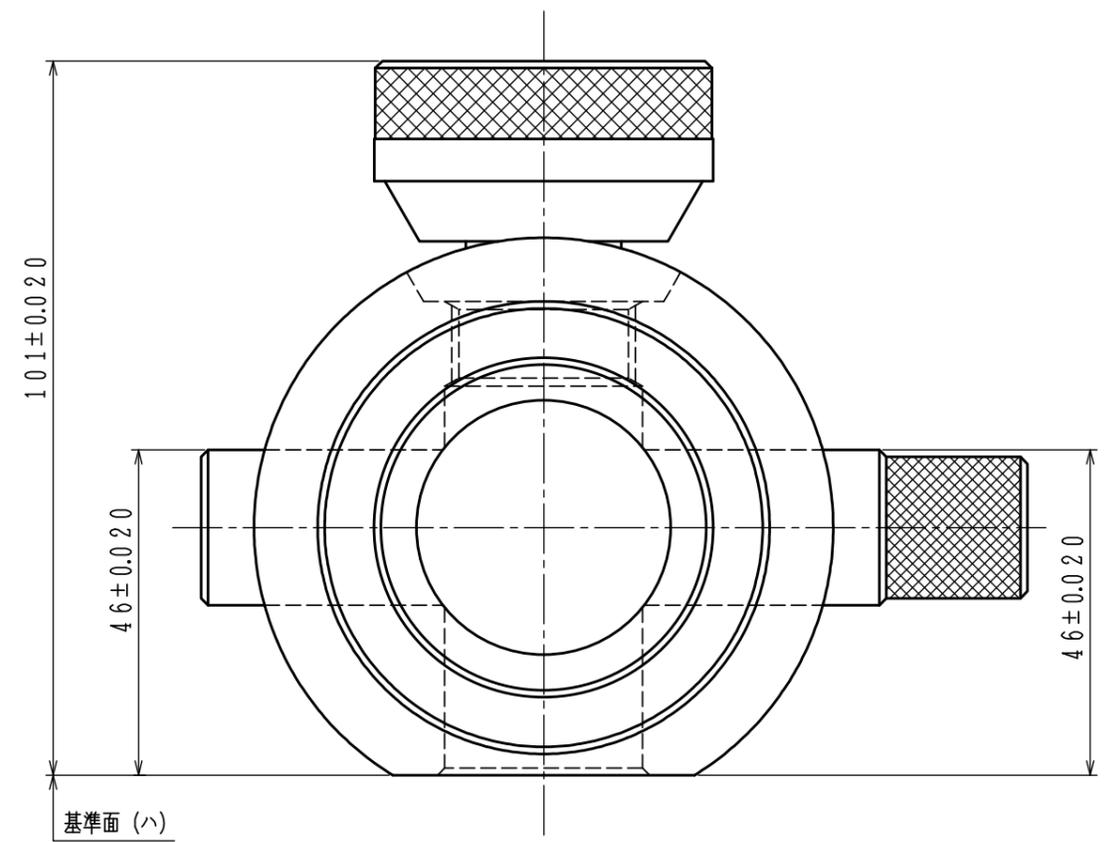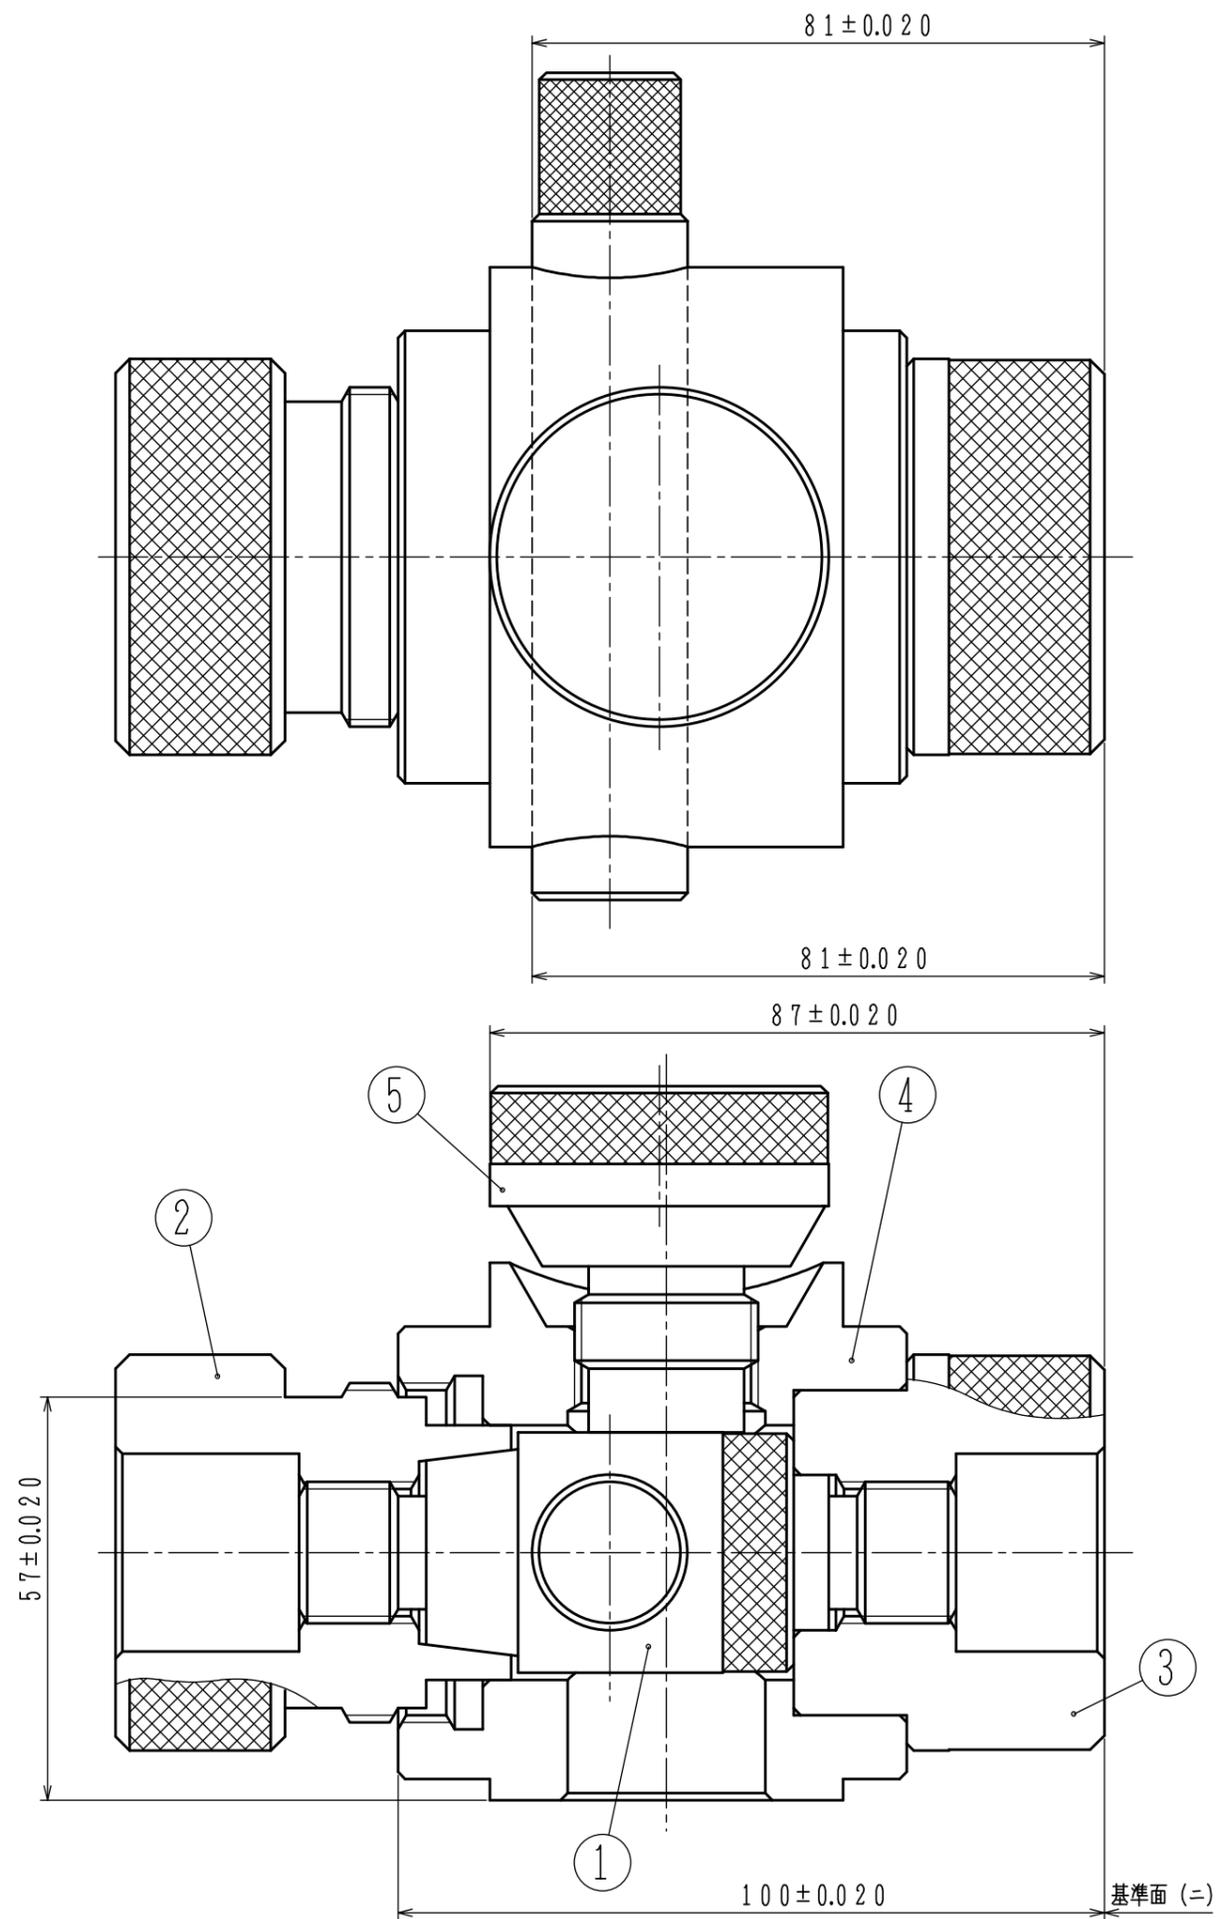


① $\sqrt{Ra 1.6}$

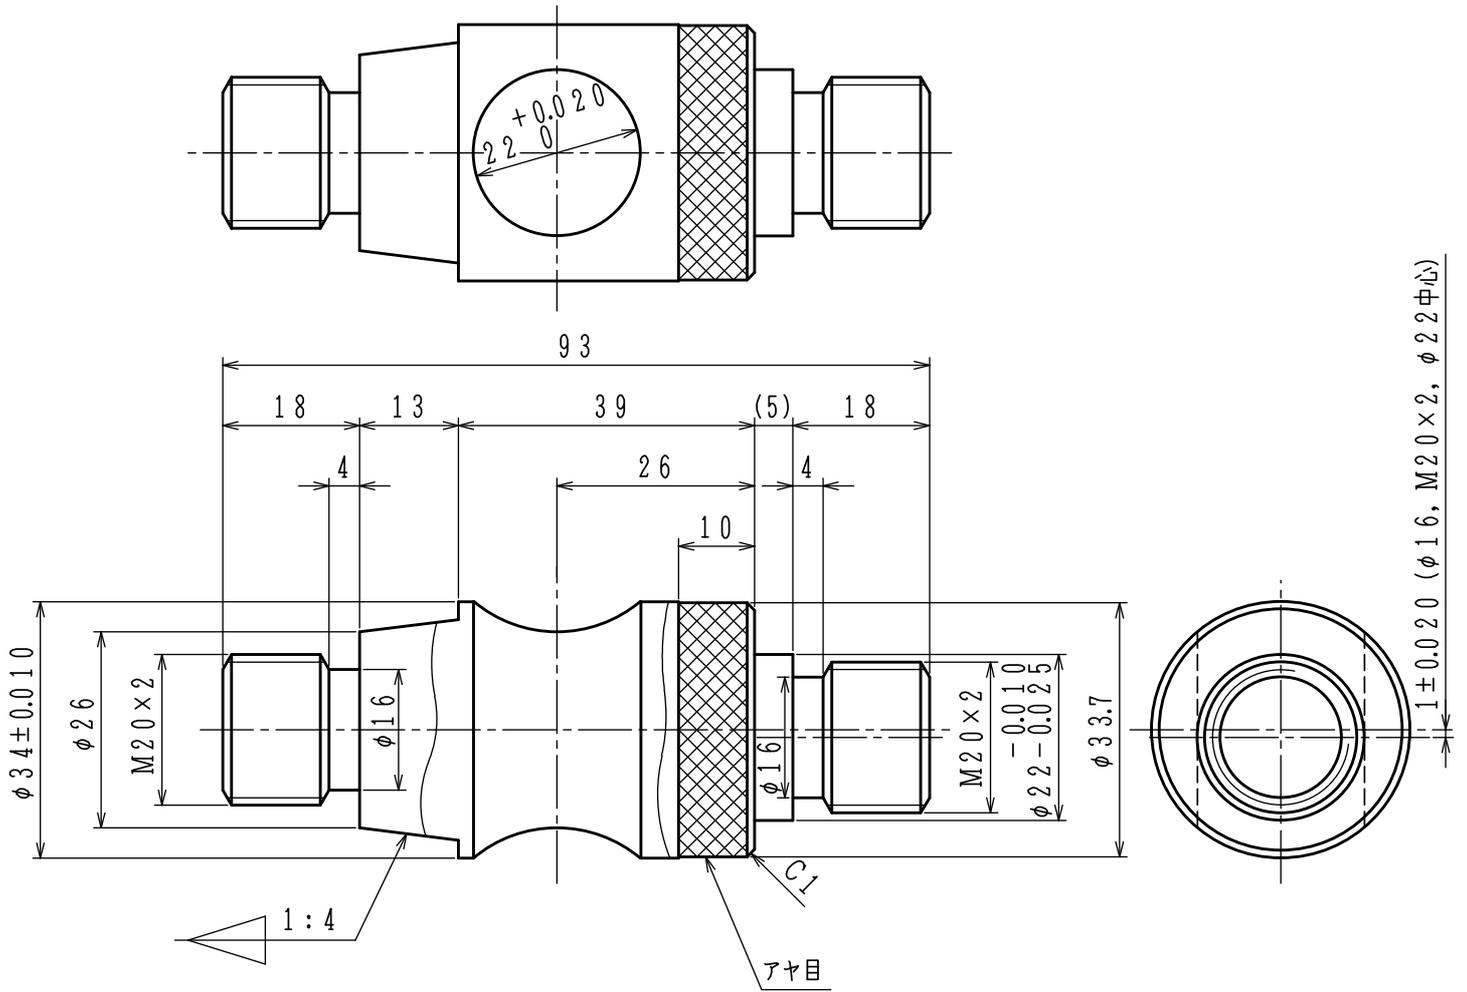


$\phi 22 \pm 0.020$ ($\phi 16$, M20x2, $\phi 22$ 中心)

② $\sqrt{Ra 1.6}$


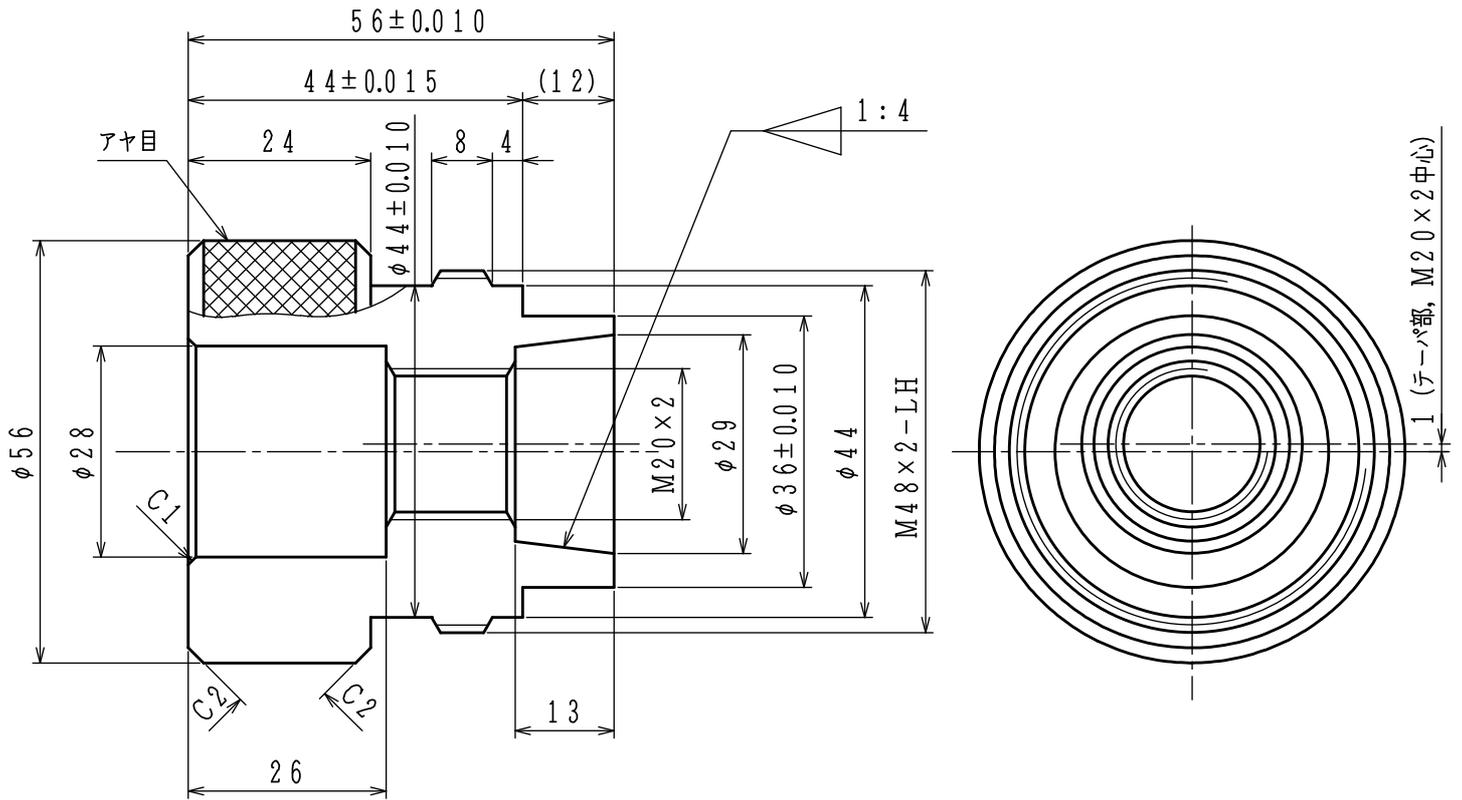


③ $\sqrt{Ra 1.6}$

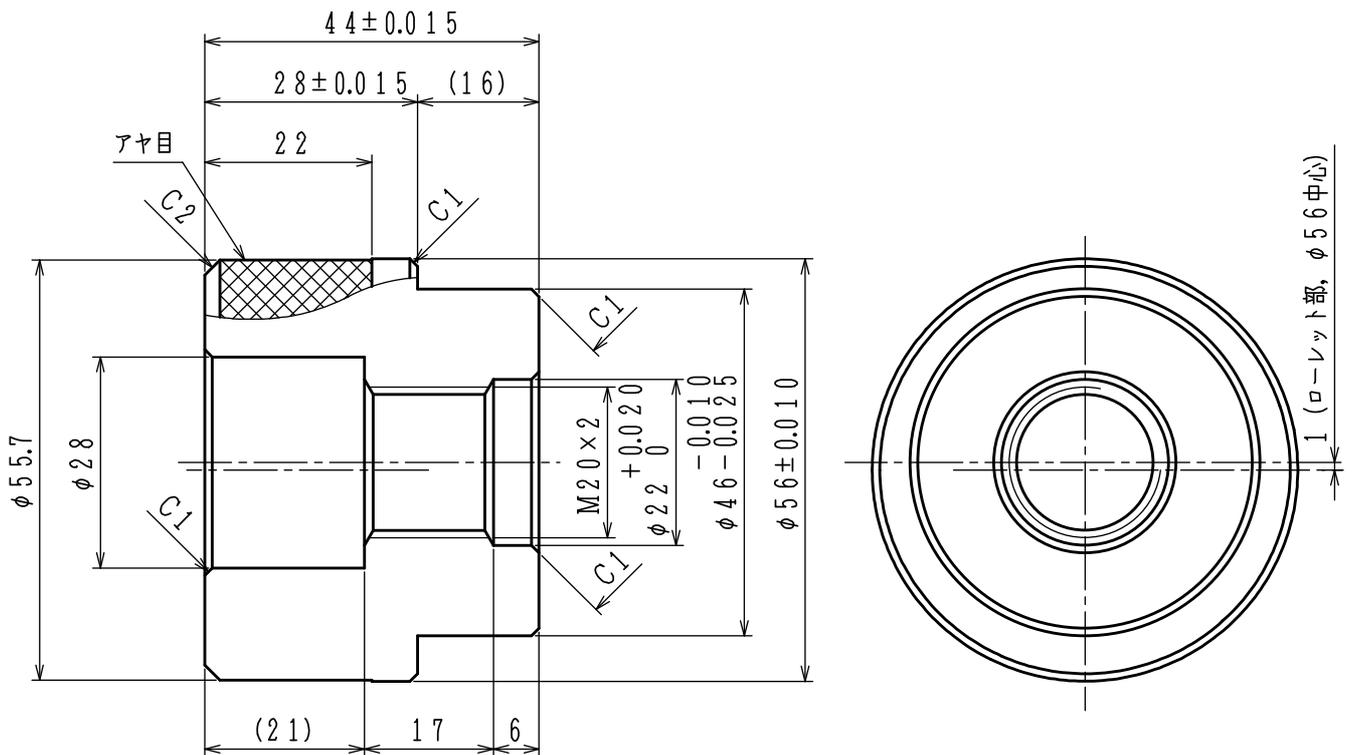


4

Ra 1.6

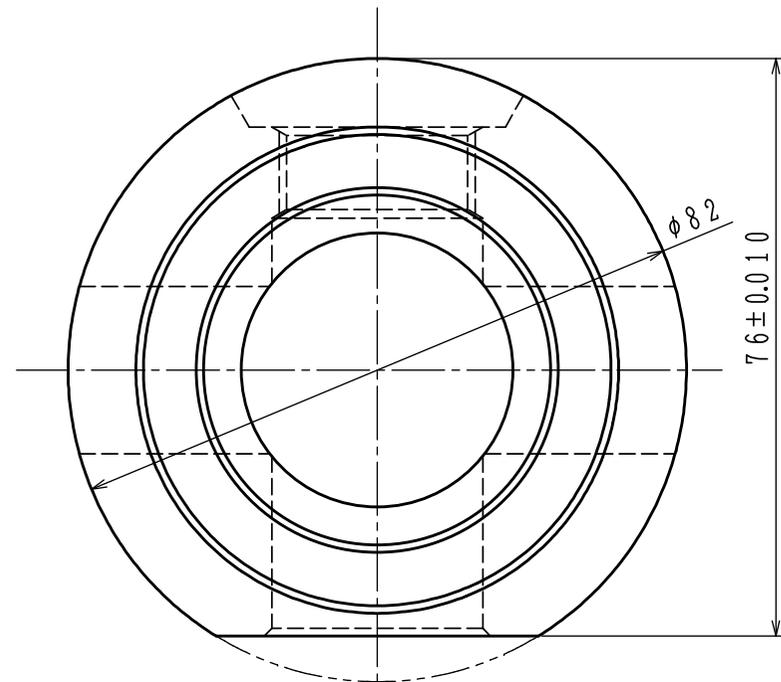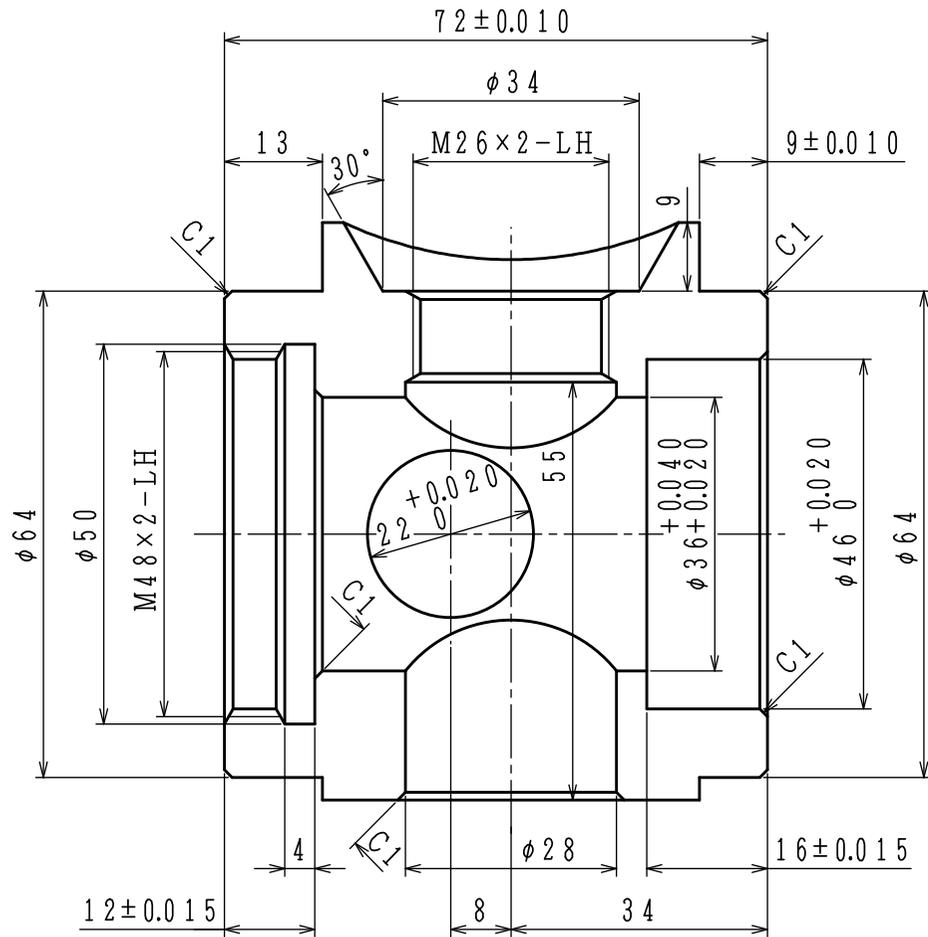


投影法

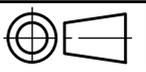


5


$\sqrt{Ra 1.6}$

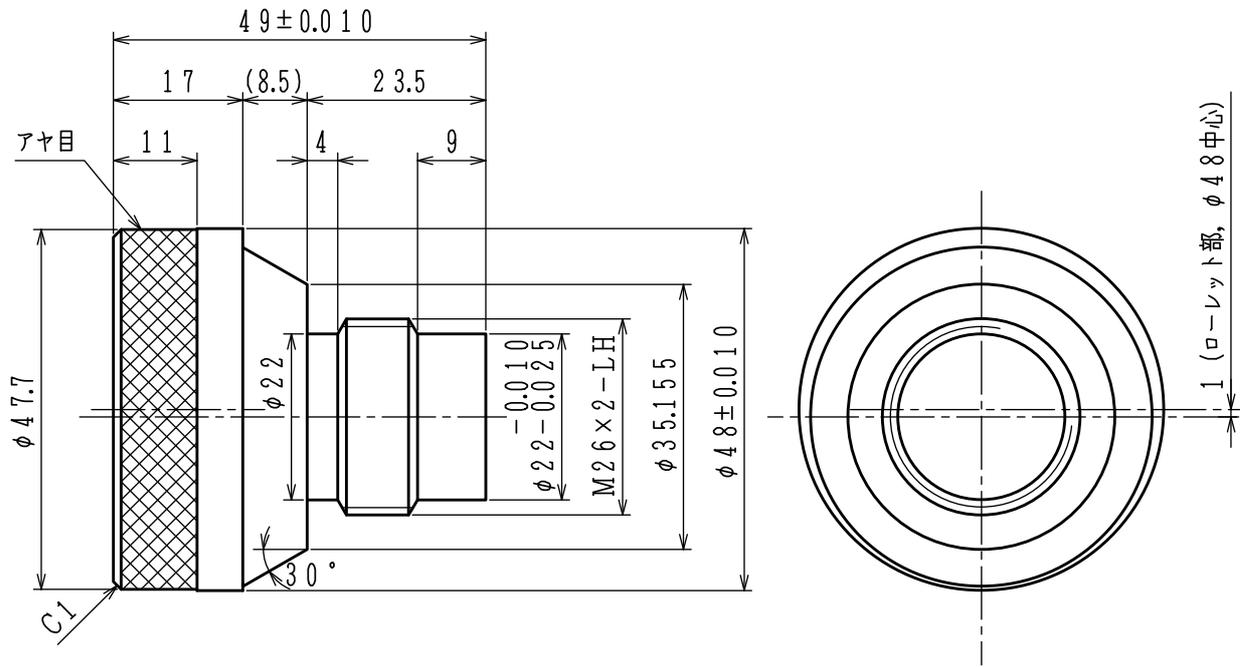

投影法

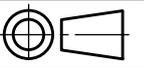

提出用マンドレル図面

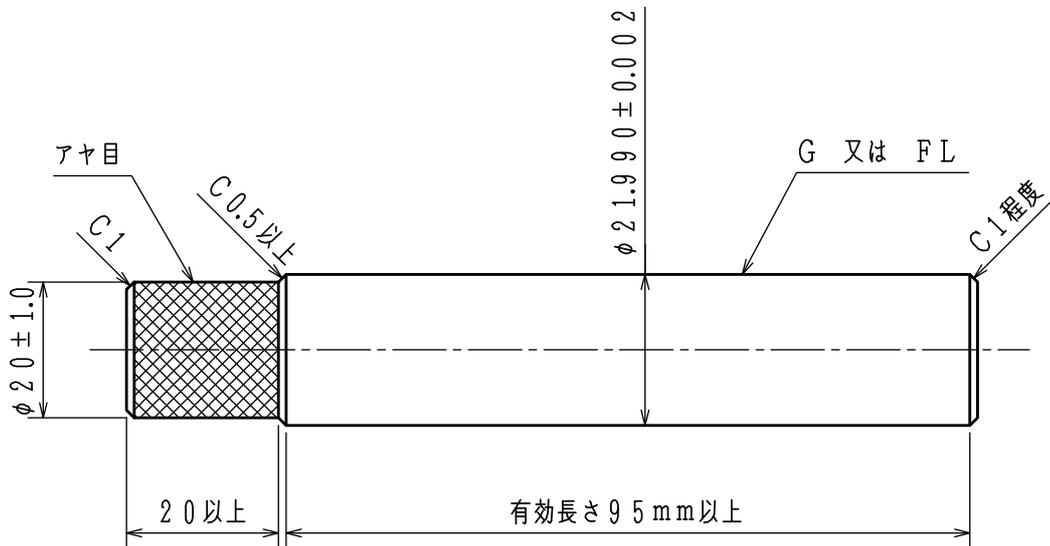


| 提出用マンドレル仕様 | |
|------------|---|
| 仕上げ | 研削仕上げ又はラップ仕上げ |
| 面粗度 | Ra 0.8 以上 |
| 表面硬度 | HRC 45 以上 |
| 熱処理 | 焼き入れ処理、詳細不問 |
| 材質 | 不問 |
| 備考 | 提出時に受け取ったマンドレルは、製品返却時に返却します 精度不良のマンドレルは減点、失格の対象になるので注意すること |


試削り図面

- 公差は±1mmとする。
- 加工部分の仕上面精度については不問とする。
- 工程上都合の悪い場合は下図の寸法まで加工しなくてもよい。
- 各角にはC1程度の面取をしてもよい。
- 削った部分の軸心位置については不問とする（偏心可）。
- ※は任意の寸法とする。


① ✓ (✓)

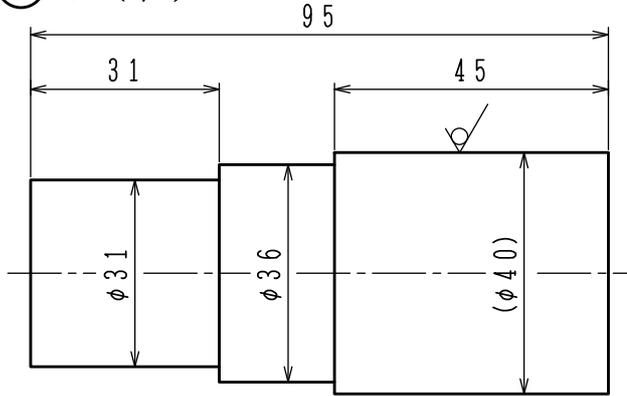


④ ✓ (✓)

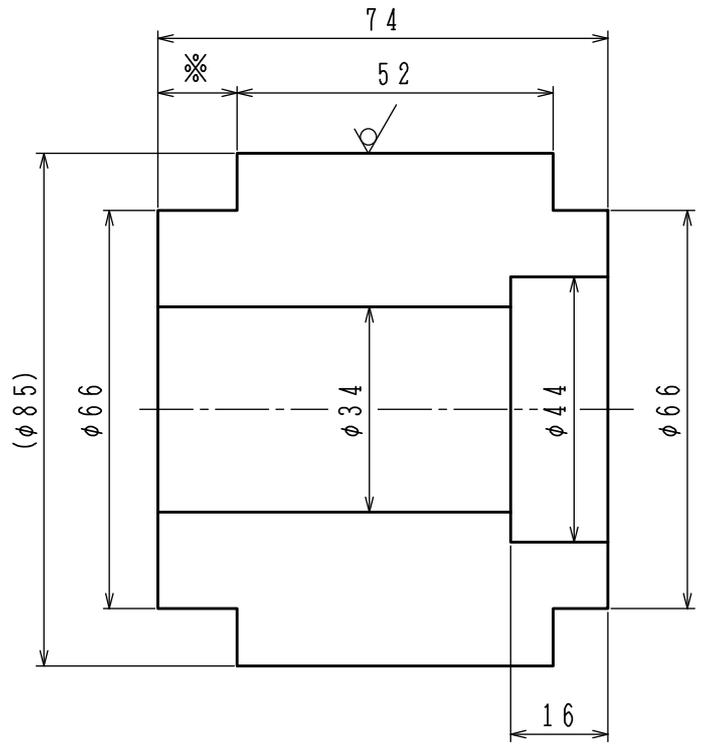


② ✓ (✓)

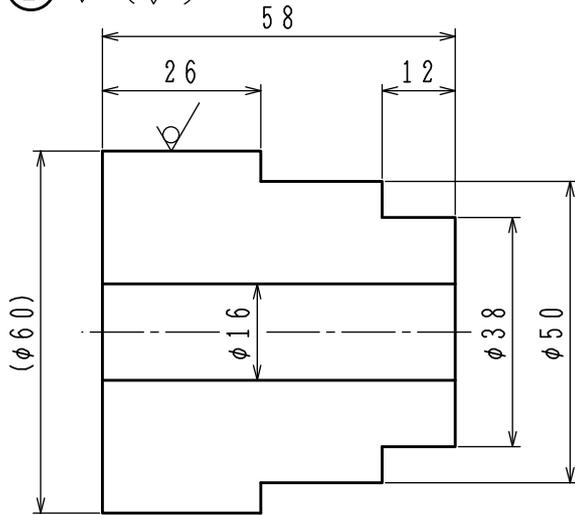

⑤ ✓ (✓)

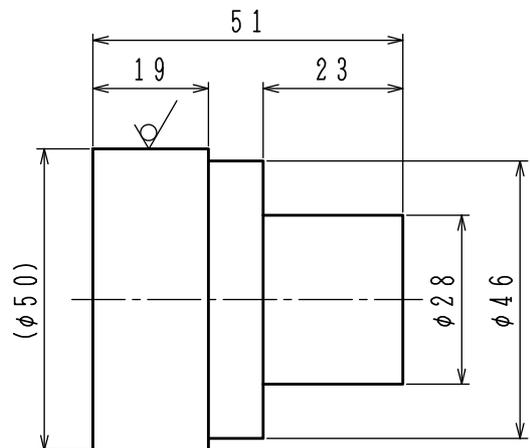

③ ✓ (✓)

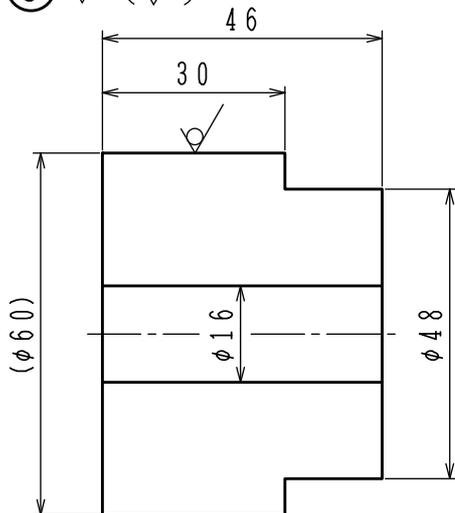



精度確認用持参材料

この材料は、各自が使用する機械の加工精度確認検査を行う場合に持参するものである。

持参する必要が無いと判断した場合には、持参する必要は無い。

工具展開、試し削り時間、機械チェック時間を通して、この図面に指示された形状以外の材料を持参したり、加工を行うことを禁止する。

1. 持参個数：各1個
2. 材質：不問（鋼材以外の材料は、加工屑を各自で回収処理すること）
3. 指定された範囲内の寸法であれば、溝入れ、段付、面取り、穴あけ等の加工は自由とする
4. 仕上げ面精度については不問とする
5. 持参材料 (a) については、全長を100mm未満に加工しないこと
6. 持参材料 (b) については、全長を58mm未満に加工しないこと

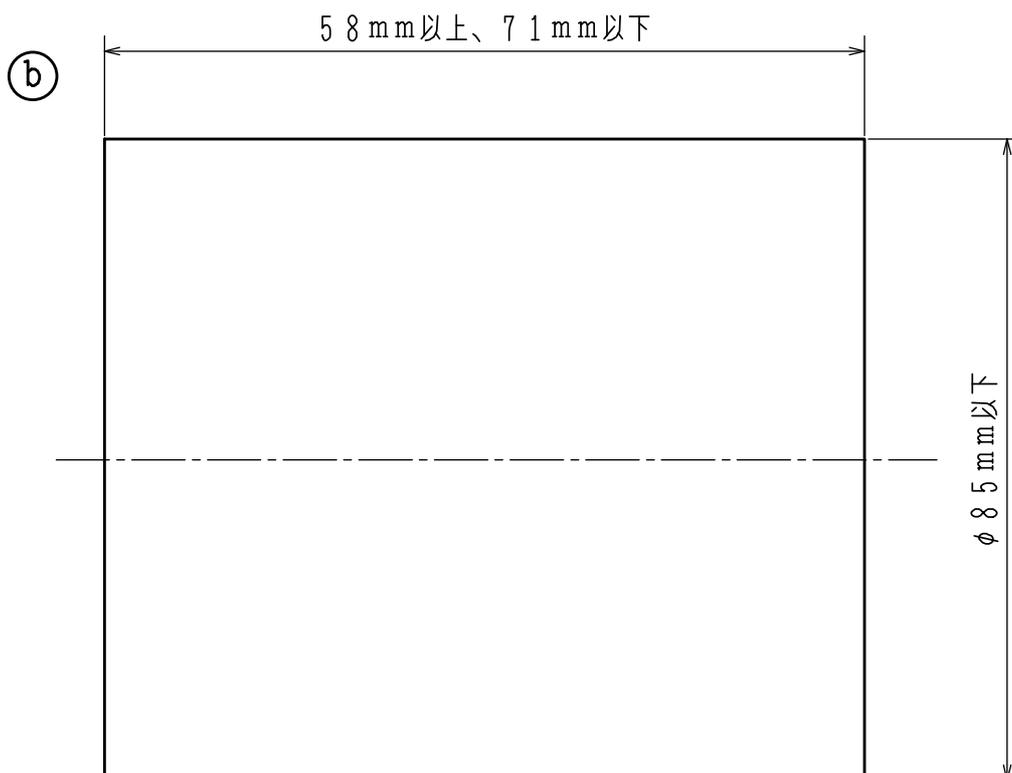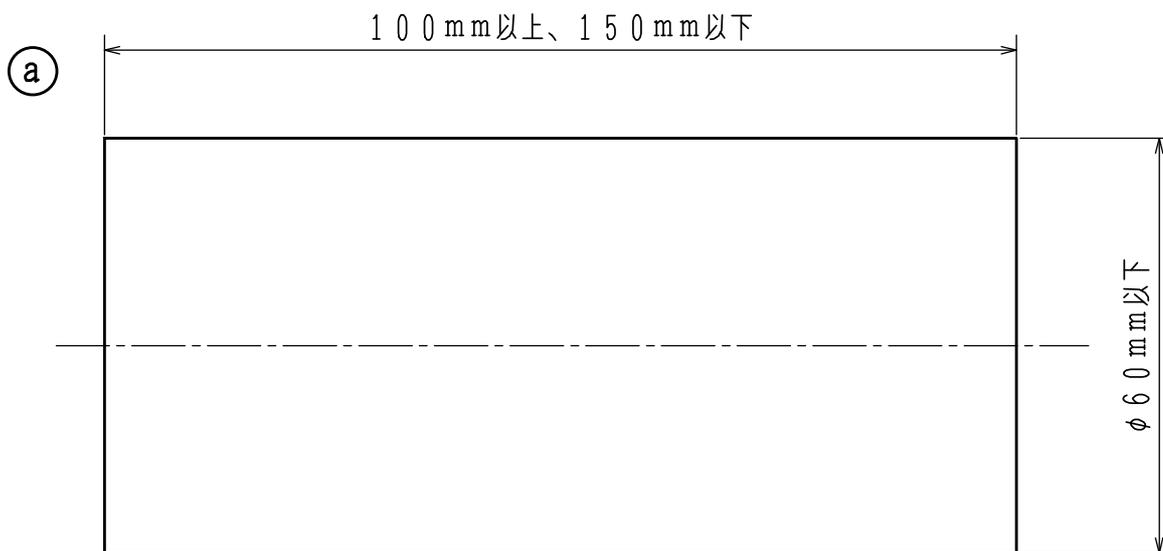

第52回技能五輪全国大会 旋盤職種 持参工具

持参工具は「旋盤」持参工具 4/4 頁の一覧表のとおりとする。

1. バイトの材質は限定しない。スローアウェイバイトの使用も自由とし、チップの交換も自由とする。
2. 使用機械に応じて、心押し軸のテーパに合うようにドリル、センタ、スリーブ等を準備すること。
3. 一覧表、または実施要領に記載された工具・測定具類以外の使用はできない。指定外の工具類を持参しないこと。例年、指定外の物品の持参が目立つので十分留意すること。
4. 輸送中の破損等を考慮して、予備の工具を持参することは差し支えないが、競技には一覧表の範囲内で行うこと。競技開始後の予備工具の使用は認めない。
5. 提出用マンドレル以外は、「必要なし」と判断した工具については持参しなくてもよい。ただし、一覧表に記載されているものについては、会場では貸し出しできないので注意すること。
6. 持参工具について下記の事項に注意すること。

注1 シャンクサイズ□25mm以下とは、使用する状態のバイトの断面が25mm×25mm以下であることを示す。市販品を加工して使用する場合における、元々のシャンクサイズは不問とする。
スローアウェイ方式の内径加工用バイトの取付けに際して使用するボーリングスリーブについては、使用機械の刃物台に合うもので、常識的な大きさであれば、サイズを不問とする。また、20mm以下の外径バイトの取り付けに際して、L字型の敷板や、溝入れ加工された角ブロックの使用も可能とし、サイズについても、不問とする。ただし、いずれもワンタッチ交換式のもの使用不可。

注2 チャック用保護板は下記のサイズ及び仕様とする。

サイズ : 板厚3mm以下とする。

仕様・形状 : 板または板を曲げたもので、曲げ、切る以外の加工は不可とする。

ゴムバンド、針金などの追加、付加、接着は可とする。

複数のチャックの爪で、1個のリング状の保護板を用いて製品を保持することは不可

注3 回転センタの先端に取り付けて、偏芯軸部分等を加工する場合に使用する、駒状の取り付け治具については、常識的な範囲の大きさであれば使用可能とする。

注4 横穴加工用口金・当て板は、横穴および横穴と同一軸心方向の加工時と、横穴加工済み製品の保持の使用に限定する。次の仕様を満たしたものであること。

サイズ : いずれもφ85×40mm以下の大きさであること。

サイズの検査は、内径φ86mm×高さ41mmの樹脂リングに収まるか否かで判定する。

仕様・形状 : 最終的な口金・当て板の寸法が、上記サイズ以内に収まるものであれば、形状、精度、元部材形状は原則的に自由とする。また、保護板と同様に、ゴムバンド、針金、板などの追加、付加、接着は可能である。

ただし、下記に示したような、心出しが容易となるものは、禁止とする。

- ・課題のテーパやネジに勘合させて製品と一体化するもの
- ・チャックの爪に沿うようなV溝、U溝、コの字溝の形状に加工したものや、組立品
- ・製品を取囲む一体式のリング状のもの
- ・チャック中心穴や溝等へはめ込んで部品を支持するもの

注5 横穴心出し用マンドレルは、心出し作業、寸法測定作業のいずれか、またはその両方の使用に限定する。製品に取付けたり、穴に挿入したまま加工しないこと。また、次の仕様を満たしたものであること。

形状 : 作業性向上のための、握り部分や、逃がし溝があっても良いが、それ以外の部分については、段付や溝はそれぞれ1箇所までとする。

サイズ : 常識的な大きさであること。

精度 : 不問とする。マンドレル端面も使用可能となる精度に仕上げても良い。

注6 使用できる内側用測定器は以下の測定器とし、合計で3組とする。(パスは除く)

- ・シリンダーゲージ・・・ダイヤルゲージを含む、専用測定子も可とする。
- ・内側マイクロメータ・・・デジタル・カウント、1/1000mm読取りも可とする。
- ・三点式マイクロメータ・・・回転式のシンブルを持つものであること。

(株) ミットヨの「ボアマチック」や同様の機構を持つ測定器の使用は禁止する。

注7 ダイヤルゲージスタンドやベース、測定器の測定対象となる治具類の材質・形状は任意であるが、常識的な大きさであること。既存の穴等を利用しての旋盤への取付けは可とするが、使用後は、使用前の状態に戻せるものであること。持参した衝立や切り屑飛散防止カバー等の骨組み部材には取付けられないこと。ダイヤルゲージの測定子形状は自由とし、市販品、専用品、製作品のいずれでも良い。

- 注8 冷却を目的とし、熱を帯びた部品を置くための台は、工具整理台に設置可能な大きさとし、形状については部品が周囲から見えるように板状のものとする。材質は不問とする。
- 注9 作業台、工具台、測定器台、またはそれらをまとめたものについての大きさは、床面への投影サイズ（幅×奥行）が1,200×900mm以下、かつ、全周長が4,000mm以下のものに限る。この寸法は、試し削りを含む競技期間中、全ての突起や、作業中に置いているもの、取り付けられているもの全てが含まれた寸法である。サイズの検査は、周長4,000mmの閉じた帯に収まるか否かで判定する。
高さは、常識的な範囲とするが、高さ1,000mm以上の垂直面に使用する部材は、無色透明のものを使用すること。垂直面以外とは、柱や梁となる骨材と工具、測定器、その他の物品を置く平面以外のことである。無色透明の面には、図面やメモ等を貼り付けても良いが、完全に目隠しとなる状態ではあってはならない。ただし、作業中断と終了時、荒削り加工などの切り屑が飛散する時などは、耐熱性のある不透明なカバーによって一時的に遮蔽することは構わないが、常に遮蔽した状態にならないように努めること。多くの刃物台のように、元々から全てが見通せない構造ものはこの限りではない。
- 注10 安全作業上、「主軸台上部に物は置かない」というのが原則であるが、主軸台上部に平面を構築し、かつ、最外周部に凸状の落下防止の縁を設けている構造のものは、設置を認める。サイズは、旋盤の外形からはみ出さない大きさの物で、振動でズレが生じたり、落下したりしないように処置すること。更に、この主軸台上部整理台の上に置く物品は、振動でズレが生じたり、落下したりしないように、「囲い」や「受け」などを設けて、配置すること。ゴムマットや滑り止めマットの上に置いただけの状態は、工具等を置くことを許可しない。心押し台上部の整理台も同様に取り扱う。
この主軸台上部整理台に置くことのできる測定具類は、一覧表No. 16、17、21に限定する。
- 注11 今大会の会場は照度が低いため、持参する照明器具による照度の確保をお願いする。また、数量3は、会場に設置された電源を利用する照明器具の最大使用可能数量とし、バッテリー等を電源とした照明器具の数量は含まないものとする。
そのため、照明器具用に準備した100V電源口の利用は、全ての電気器具（照明、パソコン、扇風機、時計等）を含めて合計250W以下とする。各器具に明記された最大出力で算出する。使用する時の出力ではないので注意すること。最大出力表示の無いものは原則として電気器具としては認められないが、別に取扱説明書等で最大出力を証明できる書面があれば良いものとする。
証明器具の明るさの制限数値や、照度をカンデラ、ルクス、ルーメンなどの単位で示すことは行わない。しかし、超高輝度LEDや高輝度LED、ハロゲン球を用いた電球や照明灯を用いた場合、他の選手や見学者に対しての配慮を行うこと。特にLED照明は指向性が高いため、照射方向や照度は事前に十分なテストを行うこと。他の選手からの苦情・指摘があった場合や、見学に支障があると競技委員が判断した場合には、その時点で（競技中の場合は、競技を中断する）、使用を停止または、照射方向を限定する。
- 注12 ノンフロン製品に限る。高可燃性のLPGやエーテルを使用した、圧縮エアースプレや洗浄油スプレの使用には十分に注意すること。
競技期間中（準備日～競技日）に、会場の100V電源を利用したコンプレッサの使用や充電を禁止する。充電式のコンプレッサの場合は、会場（施設内全て）以外において充電しておくこと。
圧縮エアータンク、窒素ガスタンクなどを使用する場合は、工具台などにしっかりと固定されていて、競技中や運搬中に転倒したり、転がる状態でないこと。また暫定的な固定方法でないこと。
スプレ式の洗浄油を逆さ噴射させることによる冷却や、高圧流体を用いた冷却は禁止とする。
- 注13 作業工程表、工程管理表、寸法計算表などのメモ用紙の持込は自由とする。
それに伴い、プログラム入力・計算機能を持たせた計算機、携帯型パーソナルコンピュータの持込みも可能とする。パーソナルコンピュータには、タブレット、スマートフォン、PDA等を含む。
競技開始直後から課題提出までの間における、データ通信およびデータの持出し等は禁止する。
数量の「各1」とは、関数電卓…1、携帯型パーソナルコンピュータ…1のことである。
会場レイアウトにより基準時計が見えにくい場合がある。そのため個々の時間管理に限り時計の持込みも可能とする。
製品精度を管理する目的や、安全衛生上の観点から、温湿度を知る必要がある場合には、温湿度計を持参しても良い。ただし、各選手の環境は、採点時の測定環境に対して一切考慮はしない。
- 注14 加工中の作業が周囲から確認できるものであること。また、暫定的なものでなく、しっかりと固定されたものであること。回転中のチャックやワークに巻き込まれる心配がないものであること。
衝立、切り屑飛散防止カバー類、雑品整理用付加物等の安全対策持参品の仕様は以下のとおりとする。

- 1) 往復台、および平ベット案内面へ取り付ける物品の合計の最大重量は18Kgとする。
それらに収納したり、ぶら提げる物品(油脂類、ホウキ、手工具等)、照明器具、カバー、扇風機等すべての重量を含んだ重量とする。取り付けに際しては既存のねじ穴を利用するか、ベット等の案内や摺動面に取り付ける場合は、傷付き防止の対策を施すこと。
 - 2) 主軸台裏面上部変速ギヤカバー部分に取り付ける物品の合計の最大重量は8Kgとする。
カバー取り付けのねじ穴を利用して物品を取り付けを行う場合は、取り外し可能なボルトは2本までとする。主軸用潤滑油投入口のカバー部は、常時給油できる状態とし、ネジ類の取り付け取り外しを禁止する。
 - 3) 主軸台裏面下部の吊り上げフック取り付けボルト及びねじ穴を利用する場合における、取り付け物品の合計の最大重量を30Kgとする。
このねじ穴を利用する場合、この部分のみで全ての荷重を支持する構造は禁止とする。床面接地か、他部位へ接合または固定して、片持ち支持構造にしないこと。
 - 4) 上記1)～3)の物品は、旋盤背面側(裏面)に突出しないこと。突出限界は、主軸台下部にある電源BOX、オイルパン(切り屑受け)、芯押し台側脚部の電源BOX、トランスBOX、ターミナルBOXの各角部を直線で結んだ線とする。オイルパンの位置は、機械前面の機械脚部の面とオイルパンの前面を同じ位置にしたときとする。
 - 5) 往復台、ベット、主軸台への取り付け物に対して許可する機能と、収納ができる物品は以下のとおりである。ここに定義する収納とは、置く、提げる、掛ける、挿すなどのことを示す
 - ・許可される機能
切り屑避けカバー、切り屑飛散防止衝立、照明器具等の台座、許可された物品の収納
 - ・収納が許可される物品
軽微な作業工具類(持参工具一覧表No. 5, 6, 8, 9, 13, 14, 41)、スケール(同No. 16)、油脂類(同No. 37, 38)、軽微な掃除用具・切り屑除去用具類(切り屑除去棒、ヘラ、同No. 41)、圧縮エアや窒素等の供給ガン、電源分配口(テーブルタップ)、照明器具、扇風機
 - 6) 色、形状、状態
衝立や切り屑避け用としての機能を持たせるために使用する部材は、柱や梁となる骨材を除いて無色透明とし、付加物等が、作業状況確認の妨げとなるような形状や台、収納状態になってはならない。
取り付けた物が、測定器の測定対象物(測定子を当てる)や、測定器の取り付け台座として使用してはならない。
 - 7) 固定する場合の注意点
「競技実施要領」1. 一般的注意 14) に示すとおりである。全ての取り付け物の固定は暫定的なものではなく、強固に固定する構造であること。
 - 8) 切り屑避けカバーが開閉、上昇降下する場合には、ダンパーや減衰装置を取り付け、自然落下や撥ね返り動作しない構造とすること。
 - 9) 自立できる衝立や切り屑避けカバーについては、他の選手のエリアに入ることや他の選手の工具整理台の配置に影響を与えることも十分に考慮すること。今大会の会場は機械間隔が狭いことや、特設会場故の地上配線などがあることから、使用できないこともあるので注意すること。
できる限り、事前練習や精度チェック開放時に必ず確認すること。
- 注15 今大会より四つ爪単動チャック、作業台(ツールワゴン)、照明器具は会場に準備しないので、必ず持参すること。機械の主軸端形式は実施要領に記載しているので、合致するものを準備すること。
また、取付用ボルトについても同様に持参すること。
四つ爪単動チャックの取り付けと取り外しには、落下防止や機械への傷つき防止のための、台(馬、鞍)を使用して作業を行うこと。

記述されている以外の測定器、工具、治具と判断されるものは使用も持込みも禁止する。
悪質であると判断した場合や、競技中に発見された場合は、減点や失格の対象となるので留意すること。

持参工具一覧表

| | No. | 品名 | 内 容 | 数量 | 備 考 |
|-------|----------|--------------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| 切削工具 | 1 | バイト | シャンクサイズ□25mm以下 | 適宜 | 注1 |
| | 2 | ドリル | 任意のサイズ | 適宜 | スリーブ、チャック、コグも含む |
| | 3 | センタ穴ドリル | φ2～φ3mm程度 | 2 | ドリルチャックなども含む |
| | 4 | ローレットホルダ | m0.3を標準とする、P1、26番、28番でも可 | 2 | シャンクサイズ適宜 |
| | 5 | やすり・ささばきさげ | それに類するバリ取り工具 | 適宜 | バリ取り、糸面取り用 |
| 作業工具類 | 6 | ハンドラップ、油砥石 | 材質、形状、色不問 | 適宜 | |
| | 7 | センタ | 固定、回転センタのいずれも可 | 2 | 形状は不問 |
| | 8 | チャック用保護板 | 材質不問、板状または板を曲げたもの | 適宜 | 注2 |
| | 9 | 偏心軸支持用当て駒 | 材質、形状は不問 | 2 | 注3 |
| | 10 | 横穴加工用口金・当て板 | 材質は不問、2個1組 | 6組 | 注4 |
| | 11 | 横穴心出用マンドレル | 材質は不問 | 4 | 注5 |
| | 12 | バイト敷板 | | 適宜 | |
| | 13 | ハンマ | 材質は不問 | 適宜 | 部品保護目的の改良可 |
| | 14 | ペンチ、ドライバ類 | ニッパ・プライヤ・棒等でも可 | 適宜 | 切り屑除去、切断用など |
| | 15 | 部品抜き・締付け用工具 | テパ部品抜き棒、ねじ部品組立分解用 | 適宜 | |
| 測定器具類 | 16 | スケール | 150～300mm | 適宜 | |
| | 17 | ノギス | 150～300mm | 2 | デジタル、ダイヤル式も可 |
| | 18 | 標準外側マイクロメータ | 0～150mmの間が測定できるもの。スピンドル交換式、デジタル、カウント、ダイヤル式 | 各サイズ 1 | 歯厚、球面・棒球・管厚、キャリパ形マイクロメータなどの特殊品は使用禁止 |
| | 19 | デプスマイクロメータ | 1/1000mm読取りも可 | | |
| | 20 | 内側用測定器 | ダイヤルゲージ含む、専用測定子も可 | 3組 | 注6 1/1000 mm読み取りも可 |
| | 21 | ダイヤルゲージ | 測定範囲不問、スタンド含む、テコ式も可 | 適宜 | 注7 1/1000 mm読み取りも可 |
| | 22 | 計測機器校正ゲージ | ブロックゲージ、リングゲージ | 適宜 | サイズは不問 |
| | 23 | 定盤 | □300mm程度で材質、精度は不問 | 1式 | 受けリング、Vブロックも含む |
| | 24 | パス | 内、外、片（スプリング式可）等 | 各1 | ダイヤルキャリパゲージは不可 |
| | 25 | シクネスゲージ | 0～1mmの間で各種 | 1式 | バイト合わせ用など |
| 26 | 各種ゲージ類 | セクタゲージ、ピッチゲージ、面取りゲージ | 適宜 | | |
| 27 | 提出用マンドレル | φ21.990±0.002×有効長さ95mm以上 | 1 | 詳細仕様は課題図面のとおりに | |
| その他の | 28 | 心出し、ゲガキ用具 | トースカン、ハイトゲージ、ポンチ等 | 適宜 | |
| | 29 | 精度確認用持参材料 | 指示図面の形状であること | 各1 | |
| | 30 | 冷却用放熱台 | 板状、材質不問 | 適宜 | 注8 |
| | 31 | 工具整理台 | バイト台、測定器台、工具台等 | 合計 | 注9 |
| | 32 | 製品保管箱 | フタは透明なもの、半透明は不可 | 3台 | 競技中でも中が見えること |
| | 33 | 主軸台上部整理台 | 材質は不問 | 1 | 注10 |
| | 34 | 心押台上部工具整理台 | 材質は不問 | 1 | 注10 |
| | 35 | 照明器具類 | 100V電源使用機器の合計は250W以下 | 3 | 注11 破損・耐熱、漏電対策品 |
| | 36 | 延長コード | 耐熱、切屑対策を施したもの | 2 | 漏電遮断機能が備わったもの |
| | 37 | ハーフナットレバー浮上がり防止分銅 | 材質、形状、重量は不問とするが、過度な重量でないこと | 1 | |
| 他 | 38 | 切削油、潤滑油 | オイラ・スプレ・壺容器も含む | 適宜 | 注12 水溶性は禁止 |
| | 39 | 洗浄油 | 洗浄油入れ、圧縮エアースプレも含む | 適宜 | 注12 |
| | 40 | エアポンベ・ノズル | コンプレッサでも可、ホースも含む | 1式 | 注12 |
| | 41 | 新明丹 | 無鉛タイプ ^o の光明丹、これに類するペースト類 | 適宜 | 環境対応品であること |
| | 42 | ウエス・ハケ・ブラシ類 | | 適宜 | |
| | 43 | 筆記具・メモ用紙 | | 適宜 | 注13 |
| | 44 | 計算機・時計・温度計類 | 関数電卓、携帯型パソコン、ストップウォッチ、温湿度計 | 各1 | 注13 |
| | 45 | 整備用工具 | スパナ、ドライバ、レンチ等 | 適宜 | 目的外使用禁止 |
| | 46 | 切り屑飛散防止カバー | | 1 | 注14 |
| | 47 | 四つ爪単動チャック他 | 300mm | 1 | 注15 |

第52回技能五輪全国大会 旋盤職種 競技実施要領

1. 一般的注意

- 1) 安全は何よりも優先することを十分に理解し、それに努めなければならない。
- 2) 競技中は、競技委員および競技補佐員の指示に従うこと。
- 3) 課題図面の新しいものが必要な選手は、競技準備日に申し出ること。工程表、図面などの資料を持参することが可能であるため、事前に配布されたものを競技中に使用しても良い。
ただし、製品保管箱の蓋への貼付や、選手の行動が確認できなくなるような貼付はしないこと。
- 4) 持参工具一覧表に記載以外の工具、測定具及び予備工具などの使用は禁止する。それらのものは工具展開の際に競技場外に搬出すること。また、梱包に用いた工具類も同様の措置をとること。ただし、競技中に使用するバイトや工具を整理する目的で準備されたものは、競技委員の許可を得て使用すること。工具展開の終了後は、競技中に使わない引き出しや、扉等には、開閉ができないようにテープで封印すること。
- 5) 持参工具の工具展開には、選手1名に対して1名の付き添い人のみ手伝えることができる。ただし、搬入、収納、搬出は複数の付添い人の手伝いが可能である。
- 6) 機械の操作説明は、申し出のあった選手のみに対して工具展開の時間内に行う。また、主軸回転方向の変更を希望する場合は競技委員に申し出ること。機械整備員が変更を行うが、自らの責任において変更してもかまわない。
- 7) 昼休みの終了10分前まで競技場内に入ることはできない。
- 8) 昼休みの終了10分前より、機械および機械周辺の簡単な清掃を行ってもよい。ただし、この時間内には、製品の測定、組付、機能チェック、測定器の公正、測定器の操作、機械操作はできない。これらの作業を行った場合には、不正行為とみなし、失格または特別減点とする。ただし、清掃にともなう往復台の移動、心押し台の移動は除く。
- 9) 競技中にトラブルが生じた場合には、「ハイ」という意志表示を競技委員、競技補佐員に行うこと。また、トラブルについては原則として競技委員と選手の協議によって解決する。
- 10) 工具展開時間、試削り時間内であれば、持参した材料を用いて機械検査のための加工を行うことができる。ただし、持参できる材料は「精度確認用持参材料図」に示すサイズ、形状、個数とする。それ以外は認めないので持参しないこと。特に、練習中に使用した材料、練習材を持参しないこと。
- 11) 持参工具一覧表以外で持参可能なものは以下のとおりである。
 - ・ 図面立て
 - ・ 衝立：使用する状態で、地上よりの高さが1,000mm以上の部分は、完全に透明であること（半透明も不可）
 - ・ 作業用踏み板：1×1.5m程度のもの
 - ・ その他の安全衛生作業上必要なもの（扇風機等を含む）、機械操作上必要な作業工具類
- 12) 一般の見学者に対して、競技のオープン見学をはかるため、以下の事柄に注意すること。
競技中に、選手の行動が確認できなくなるような高さ・形状をした作業台の持ち込みは避けること。また、衝立等に図面等を貼り、競技委員や見学者の視野を大幅に遮ることがないようにすること。
- 13) 会場で用意する旋盤の付属品（ハンドル・レンチ類）には数に限りがある。使用を希望する場合は、後日配布される「機工具等貸出し願」を指定期限までに提出すること。指定期限までに提出のない場合は、機工具等の貸出しには応じられないので注意すること。
- 14) 使用機械の部品の取外し・分解・取付けは自由に行ってもよいが、各自の責任において行うものとし、競技終了後は元の状態に復帰しておくこと。ただし、取り付け取り外しが行えるボルト類は、機械の精度に影響を与えない部分や、機械の通常整備に影響を与えない部分に限定する。
例) レベリングボルト、主軸台固定ボルト、各部の摺動調整用ボルト類
また、機械全体の機構や構造に影響する部分においては、元々の取り付けられた部品の全てが外れないように、固定ボルトの取り外しには十分に注意すること。
例) 往復台取り付けボルト、山型ベット摺動面裏側押さえ取り付けボルト、背面カバー取り付けボルト
- 15) ダイヤルゲージスタンドやマグネットベースなどを、機械のベットの案内面、横送りアリ溝面、心押し軸などの摺動面に取り付ける際は、機械精度に悪影響を与えないように、十分に注意して作業を行うこと。持参工具に示す、ダイヤルゲージスタンドやベース類として治具を用意し、その治具にダイヤルゲージを取り付けても構わない。

- 16) 安全作業が確保された範囲であれば、ダイヤルゲージの取付け位置は不問とする。
また、概ね 300rpm 未満の手動回転による短時間の連続回転であれば、加工物に測定子が当たっている状態で加工しても良い。例) 手動で主軸を回転させる「ねじ切り加工」
- 17) 主軸の起動と停止については、「課題説明」3. 競技規則(5)に規定しているとおおり、高速回転からの主軸の正転・逆転による主軸の停止や、ノーブレーキによる回転方向の変更は行わないこと。ただし、高速回転とは、概ね 300rpm 以上とする。ねじ切り作業において主軸の正転・逆転動作を連続的に行なうことがある場合は、ねじ切り送りの終了位置でブレーキを使用して主軸を一旦停止させてから、逆転動作に移るように努めること。過負荷装置が作動しても、復帰までに要した時間は競技作業中の時間として取り扱うものとする。
- 18) 部品類の冷却については、「課題説明」3. 競技規則(7)に規定しているとおおり、部品の切削加工中において、明らかに冷却を主目的とした加工部品への冷却油等の使用は禁止する。しかし、加工済みの部品を、作業台や工具台等に設置している容器内であれば、洗浄油や水で冷却することは制限しない。ただし、油類を使用する場合は、高温となった加工品を投入することによる、自然発火を防止するため、危険物第四類・第1石油類またはアルコール類のうち、発火点が220℃以上のものを使用すること。引火点がより高い石油類(2～4類)には、発火点の最低温度を規定しない。また、切削加工による切り屑からの引火を防止するため、出し入れ以外の時間は容器には蓋をすること。作業中に開放したままにならないように注意すること。
スプレ式の洗浄油等による、冷却目的の噴射や、流体の気化等を利用した冷却は行わないこと。熱を帯びた部品の冷却は放熱板等の利用を推奨する。扇風機は、安全衛生作業上(熱中症対策)の観点から持参を認めているものであり、製品に向けて強制的に冷却することのないようにすること。
- 19) 加工作業中だけでなく、競技期間中(準備日～競技日)において、心押し軸先端に鋭利な角をもつセンタやドリル類を取り付けている場合、それらの工具を使用していない時には、キャップをするか、ウェスなどを巻きつけ、鋭利な角で裂傷を負うことのないよう、安全作業を心がけること。
- 20) 機械の塗装が剥げることを防止するため、塗装面には強力な粘着性をもつテープを用いて直接貼り付けないこと。
- 21) 工具展開や終了時の撤収において、旋盤に衝突しておよび切り屑飛散防止カバーの取付け取外しや、移動式の衝突を入れる場合には、使用する機械の前後の選手や付添い人に了解を得ると共に、素早く作業を完了し、他の選手に迷惑を掛けることのないように心がけること。そのためにも、取付ける物は大袈裟な仮装とならないように努め、必要最小限に留めること。
- 22) 競技終了後の機械の清掃は、付添い人の手伝いは可能であるが、選手が責任を持って行い、競技委員や競技補佐員の確認を得ること。
- 23) 競技期間中(準備日～競技日)に、選手に割り当てられたコンセント電源口以外の、会場内にある全ての100V電源を利用しないこと。付添い人や選手の関係者が、ビデオカメラ、携帯電話などの充電に利用していることを見かけることがある。選手の利用する100V電源と同一の配電システムを利用している場合もあり、漏電遮断等のトラブルに繋がる恐れがあるため、絶対に使用しないこと。会場全体に影響した場合、多大な迷惑が掛かることになるので、関係者を含めてお願いする。
- 24) その他のことについて詳細が不明な場合は、事前に問い合わせを行うこと。競技当日に持込みが不当であると判断されたものについては、使用禁止とすることもあるので、あらかじめ承知しておくこと。

2. 安全事項

- 1) 競技中は特に安全を最優先して作業をすること。
- 2) 保護眼鏡、安全靴、作業帽子など、持参工具一覧表に記載されていない品物でも、安全に関するものは常識の範囲内で持参し使用すること。ただし、本来の使用目的を逸脱しないこと。
例) 熱中症予防のための扇風機、脱水症状防止および熱中症対策のための飲料水や冷却剤
- 3) 「持参工具」の注意事項にも記述があるが、切り屑飛散防止用のカバーは、加工中の作業が周囲から確認できるものであること。オープン見学や作業管理のためだけではなく、安全作業上、無色透明かつ、何も貼り付けされていないものであること。また、暫定的なものではなく、しっかりと固定されたもので、反動などで自由落下する構造でないものとする。
- 4) トリクレン系などの環境に対して悪影響を及ぼす薬品、溶剤、洗浄剤の使用は禁止する。
フロンHFC 134およびフロンHFC 152aのスプレ缶は全面使用禁止とする。

3. 試し削り

- 1) 試し削りとは、競技課題用の支給材料を用いて、その一部を削ることである。
- 2) 試し削りは、チャックから材料を取外した状態から開始する。工具の取付けは任意とする。
- 3) 材料の大きさは、課題に示した「支給材料」の寸法に、鋸切断の曲がり代を見込んだものである。
- 4) 試し削りでは、別紙「試し削り図面」の形状まで加工が可能である。指定寸法を超えて加工した場合には特別減点を行う。
- 5) 試し削り中に材料の欠陥が発見された場合には、予備材料と交換する。この場合は試し削りのロス時間を考慮し、再び試し削りを行うことができる。
- 6) 競技委員等が、試し削りが終了していると判断した場合には、試し削り時間内にも、持参工具の点検と試し削り材料の寸法点検を行う場合がある。その場合には作業を中断して点検に協力すること。
- 7) 試し削りが終了した選手は、周囲の整頓と準備・清掃をすること。

4. 競技開始の規則

- 1) 工作物はチャックから、バイト類は刃物台から取外し、心押し台には工具類を何も取付けないこと。また、チャックの爪は、中央で閉じた状態とすること。
中央で閉じた状態とは、各爪の位置が、試し削り寸法の最小外径寸法未満にあることをいう。
- 2) 競技の開始は、競技会場内の時計で、競技開始時間に競技委員がホイッスルと口頭で合図する。競技中断後の再開もこれに準じるものとする。いずれも事前に口頭による合図を行う。

5. 作業終了の合図と製品の提出について

1) 終了の合図

「ハイ」と言って手をあげて競技委員または競技補佐員に対して明確に意志表示を示すこと。この時点で競技終了の時刻を記録する。この時間は、課題製品採点で同点が生じた場合に考慮される。終了の合図が、競技委員が行う競技の中断や終了のコール（ホイッスル等）から1分以内であれば、延長とみなさない。ただし、新たな作業を行わない場合は延長としないが、完全に新たな作業と判断される場合は、延長したものとして取り扱う。

新たな作業とは、切削加工作業 → 製品測定作業、切削加工作業 → バイト類の着脱作業、切削加工作業 → 心出し作業、心出し作業 → 主軸の回転、ねじ切り加工 → 製品の嵌合 などである。

2) 終了とは

①加工終了→組立→精度チェック→「ハイ」 ②加工終了→「ハイ」 のいずれでもよい。
終了合図をした後は、金属製切削工具による切屑が出る加工をしてはならない。

3) 競技復帰

製品の具合によっては、終了時間内であれば終了合図の取消しをして、競技に復帰することができる。競技に復帰する場合は、競技委員または競技補佐員に対して、必ず明確に復帰の意志表示をして競技に復帰すること。復帰までに要したロス時間は、競技を続行していたものとして取扱う。

4) 製品の提出

提出については、標準終了時間の20分後までに、以下の事項に留意して提出準備を行い、提出準備の完了した選手からすみやかに提出すること。

- a. 競技委員の指示に従って、選手自身が組立部品を、次頁の6. 「機能検査」のとおり組立状態を変更し、最終提出状態にして提出する。
- b. 提出、組立機能検査の際には以下の測定器、工具の持込みができる。ただし、機能検査を受けた後は製品の持帰りや、再組付けはできないので、あらかじめ内部に防錆処理を施すこと。
 - ・持込可能な測定器……マイクロメータ 1個
(外側、内側、デプスなど、種類、大きさ、測定範囲は規定しない)
 - ・持込可能な工具……ハンマ、部品緩め工具 適宜
- c. 打切時間内に製品加工が完了しなかった場合や、組付けが不可能な場合であっても、製品提出最終時間内に、すべての部品（未加工品を含む）をまとめて提出すること。
- d. 製品保管箱が移動可能な工具台車と一体となっている場合は、周囲の選手の備品や作業に影響を与えたり、邪魔にならないように配慮して、製品提出場所へ移動すること。このとき、会場の既設配線や設備等が移動の障害になっても、競技主催者および会場設置者は責務を負わないこととする。

6. 機能検査について

機能検査は、競技委員の指示にしたがって、選手自身が下記のとおりのおりの操作を順次行うものとする。

- 1) 組立図Bの状態、マンドレルを挿入、固定して検査場所に持参する。
競技委員がマンドレルの固定を確認する。
- 2) 部品⑤を1回転緩め、マンドレルをスムーズに回転させる。
競技委員がマンドレルの回転を確認する。
- 3) マンドレルを組立部品から抜き、組立部品①②③を180°回転させ、部品④および組立部品①②③のφ22の穴位置を確認し、マンドレルを挿入する。競技委員がマンドレルの回転を確認する。
- 4) 部品⑤を組立部品①②③の外周面に当たるまでねじ込み、マンドレルを固定する。(組立図B)
競技委員がマンドレルの固定を確認する。
- 5) 再び、部品⑤を1回転緩め、マンドレルを抜き、組立部品①②③を移動させ、部品②と部品④のねじを勘合し、端面が当たるまでねじ込み、締付ける。
- 6) 部品⑤を部品④のテーパに当たるまでねじ込み、締付ける。(組立図A)
- 7) 支給される防錆紙の入った保管袋に入れて、提出する。

注1) 受取り検査の時間は1選手あたり最大6分とする。この時間内には製品の測定、チェック、製品の拭き上げも含むが、交代時間、受取りマーキング、梱包の時間は含まない。手順は十分に熟知し、提出がすみやかに行えるようにすること。

注2) 部品の締付けに際して、プライヤなどの工具を用いて締付けることを禁止する。
それらの工具は、部品の緩める場合の使用に限定する。

注3) 原則として機能検査時の完全分解は認めない。十分にチェックを行い、機能検査に備えること。

注4) 受取り後は、外部のみの防錆しか行えないので注意すること。

7. 使用機械・設備について

1) 旋盤機種：株式会社 アマダマシンツール LEO-80A (予定)

2) 旋盤の主要寸法および主な仕様 (予定)

振り：490 mm(ベツ上)、心間距離：800 mm

主軸端形状：JIS A1-No.6、心押軸のテーパ：MT-No.4

主軸速度：16種類 (25, 40, 65, 80, 102, 126, 158, 204, 246, 324, 400, 500, 630, 780, 1270, 2000 min⁻¹)

自動送り：0.05~0.71 mm 合計64種類

親ねじ：ピッチ6mm、ねじ切り送り：1~7mm

各ハドル目盛：縦-0.20 mm、横-0.025 mm (通称 半径目盛)、刃物台-0.02 mm

主軸電動機：5.5kW-4P

3) 付属品

刃物台用ボックスレンチ、往復台固定用両口スパナ、六角レンチ等 (標準付属品のもの)

切込みハンドルの半径目盛環が必要な場合は、各自で準備すること。会場では準備しない。

持参した目盛環を取付ける場合は、各自で対応するものとするが、使用後は必ず元々付属していたキーやカラー等を元の状態に戻すこと。

4) 100V電源、電気器具

大会の会場では、100V電源コンセントは、電源供給経路の都合上、機械主軸台背面の下部にある、既存の電気回路ボックスの周辺に設置する予定である。各自使用する電気器具の配置を考慮して、電源の延長ケーブルを準備すること。電気器具はあらかじめ漏電チェックを行い、耐熱対策を施すこと。なお、耐熱対策とは以下のようなことを示す。

- ・ 電線ケーブルを耐熱性の高い物と交換する
- ・ 電源ケーブルに耐熱性の高い保護材でカバーする (巻きつける)

競技会場に準備されたコンセントと、各自の電気器具との間には、必ず過負荷漏電遮断機付きドラムや、延長コードを中継して接続すること。各自の電気器具を直に接続することを禁止する。

(パーソナルコンピュータ等のDC電源ケーブルも照明用電気器具と同様の対策を行うこと)

過負荷漏電遮断機付きドラム、コードの詳細については、15mA感度/0.1秒以内遮断以上の性能のあるものを選定すること。

漏電遮断機能のみの製品では、ショートや短絡に対して完全ではないが、使用を許可する。

例年、持込まれた電気器具の耐熱対策、漏電対策の不備が見受けられるので十分に注意すること。

8. 日程および時間
競技時間表

| 競技準備日 第1日目 (最終日程のグループ以外) | | | |
|--------------------------|---|------|---------------------------------|
| 時間 | 内容 | 所要時間 | 備考 |
| 16:45 ↓ 16:50 | 受付・ゼッケン配布 説明・ゼッケン取付 | 5分 | |
| 16:50 ↓ 17:00 | 選手集合 挨拶 工具の搬入および工具展開の説明 | 約10分 | |
| 17:00 ↓ 18:00 | 工具の搬入・工具展開の開始 精度確認用持参材料の加工等 試し削り材料の配布 | 60分 | 工具展開中は付添い人1名可 精度確認用持参材料のみ加工可 |
| 18:00 ↓ 18:10 | 選手集合 試し削り説明注意 | 10分 | |
| 18:10 ↓ 18:50 | 試し削り (持参工具点検・試し削り加工寸法チェック) | 40分 | 精度確認用持参材料も加工可 |
| 18:50 ↓ 19:00 | 持参工具点検・試し削り加工寸法チェック | 10分 | 加工寸法チェック後 保管箱封印テープ貼り |
| 19:00 ↓ 19:30 | 機械清掃・機械チェック、他 | 30分 | 複数の付添い人の手伝いが可能 |
| 19:30 ↓ 19:35 | 集合 競技日の説明 解散 | 5分 | |

・競技準備日と競技日の2日間競技とする。

○ 第1日目に関して

- ・前競技グループの進捗状況により持参工具の搬入や工具展開の開始時間が変更になる場合があるが、選手の受付時間については変更が無いので注意すること。
- ・受付時間の10分前までには、服装、身の回り品の整理を終え、競技会場に入り、待機しておくこと。
- ・会場の都合により、工具展開時の工具搬入において、搬入の順番を設ける場合がある。
- ・各選手と付添い人は、速やかに搬入できるように、お互いに協力すること。
- ・工具類は、工具展開の開始時間までに、競技会場エリア付近への移動を完了しておくこと。
- ・精度確認用持参材料の加工は選手のみ加工できる。付添い人は加工しないこと。
- ・工具展開、試し削りの時間において、機械のチェックを目的とした精度確認用持参材料の加工を認める。
- ・試し削り時間内にチェックを受けている場合は、19:00まで持参材料の加工や機械チェック作業を継続することができる。
- ・原則として工具展開後は、付添い人が選手の補助を行うことはできない。

| 競技準備日 第1日目 (最終日程のグループ) | | | |
|------------------------|---|------|---|
| 時間 | 内容 | 所要時間 | 備考 |
| 9:25 ↓ 9:30 | 受付・ゼッケン配布 説明・ゼッケン取付 | 5分 | |
| 9:30 ↓ 9:40 | 選手集合 挨拶 工具の搬入および工具展開の説明 | 約10分 | |
| 9:40 ↓ 10:40 | 工具の搬入・工具展開の開始 精度確認用持参材料の加工等 試し削り材料の配布 | 60分 | 工具展開中は付添い 人1名可 精度確認用持参材 料のみ加工可 |
| 10:40 ↓ 10:50 | 選手集合 試し削り説明注意 | 10分 | |
| 10:50 ↓ 11:30 | 試し削り (持参工具点検・試し削り加工寸法チェック) | 40分 | 精度確認用持参材 料も加工可 |
| 11:30 ↓ 11:40 | 持参工具点検・試し削り加工寸法チェック | 10分 | 加工寸法チェック後 保管箱封印テープ貼 り |
| 11:40 ↓ 12:10 | 機械清掃・機械チェック、他 | 30分 | 複数の付添い人の手 伝いが可能 |
| 12:10 ↓ 12:15 | 集合 競技日の説明 解散 | 5分 | |

持参工具の搬入は、前日程グループの競技日の昼、および、前日程グループの工具搬出後に行うか、準備日の8:00～8:45に行うこと。

| 競技日 第2日目 | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 時間 | 内容 | | 所要時間 | 備考 |
| 8:00 ↓ 8:05 | 受付・選手集合 挨拶 | | 5分 | |
| 8:05 ↓ 8:15 | 競技準備説明・注意 | | 10分 | |
| 8:15 ↓ 8:30 | 機械・工具チェック・点検 機械精度検査 | | 15分 | 精度確認用持参 材料のみ加工可 |
| 8:30 ↓ 8:45 | 競技説明・競技開始準備 試削り保管箱開封 | | 15分 | |
| 8:45 ↓ 12:00 | 競技開始 競 技 (見学時間 9:15 ~ 11:45) | | 195分 | 3時間15分 |
| 12:00 ↓ 13:00 | 競技中断 昼 食 12:50~ 競技再開準備・清掃 (10分間) | | 60分 | |
| 13:00 ↓ 15:00 | 競技再開 競 技 (見学時間 13:15 ~ 14:30) | | 120分 | 2時間 合計5時間15分 |
| 15:00 ↓ 15:20 | 競技標準終了時間 提出 | 15:00 競技延長開始 15:10 競技打切り | 標準時間 終了合図後 20分 | 延長10分 |
| 15:20 | 全選手製品提出最終時間 | | | |

○ 第2日目に関して

- ・各種の説明時間中は機械の運転を停止しておくこと。
- ・機械チェックの時間において、機械精度検査を目的とした精度確認用持参材料の加工を認める。
- ・精度確認用持参材料の加工は、両日とも、選手のみ加工可能である。付添い人は加工しないこと。
- ・15:30以降は、付添い人が競技エリア内に入って収納・清掃の手伝いをする事ができるが、受取り検査に支障がないように、大声による歓談や、騒音をたてないようにお願いしたい。
特に、今大会は他の職種が競技中であることから、十分な配慮をお願いします。
- ・次のグループの搬入と工具展開の開始に支障が無いように、付添人も手伝って速やかに片付、清掃、撤収ができるように努めること。概ね1時間程度で完了するように協力をお願いしたい。
- ・競技会場エリアから工具類、作業台車などを直接トラックへ積込むことや、次のグループの搬入時間を超えての搬入経路上での梱包は認められない。競技会場エリアや搬入経路から別の場所へ一時的に移動し、積み込み搬出すること。

9. 採点要領

製品の採点にあたっては、下記のような採点要領を適用する。

- 1) 採点は、減点方式を採用する。
 - 2) 配点（満点を100点として）
 - a. 組み立て寸法：40点
 - b. 部品寸法：40点
 - c. 主観採点：20点各配点に対して、各減点係数を掛けて減点を行う。
組立時の部品の摺動、組立機能、仕上面、ネジのはめあい、テーパ当り、ローレット面、傷、打痕、びびり、面取りなど
 - d. 特別減点：100点満点に対して係数を掛けることなく、直接減点を行う。
普通公差寸法外、重度の機能不良（テーパ不当り含む）、偏心量・方向の不良、トラブルによる補助、材料再支給、試し削り寸法超過など
 - e. 時間減点：100点満点に対して係数を掛けることなく、直接減点を行う。
競技標準時間内に加工が終了せずに、加工を延長した場合は、延長時間に応じた特別減点をする。
- 3) 採点にあたっては次の手順を適用する。
 - a. 組立機能、組立寸法、特別減点（組付け不完全、不良など）、時間減点の得点によって上位から出場者数の1/3～1/4程度を選出し（ただし、組立寸法の減点が30点未満）、これについて部品採点、主観採点、特別減点を行い、総合得点によって上位の順位を決定する。
 - b. 上記で選出されなかった製品については、組立機能、組立寸法、特別減点によって、上位者以降の順位を決定する。
 - c. 製品採点で同点が生じたときは、以下の項目について順次判定し、順位を決定する。
 - ア) 作業時間の短いものを上位とする。ただし、時間の差が1分以上ある場合。
 - イ) 組立寸法誤差の絶対値の総和の小さい方を上位とする。
 - ウ) 部品寸法誤差において絶対値の総和の小さい方を上位とする。
 - エ) 主観採点の減点数の少ない方を上位とする
 - オ) 競技委員の合議によって、組立部品または部品の任意の位置数箇所を抽出して測定し、図面上から計算した理論寸法値に対して、誤差の絶対値の総和が小さい方を上位とする。
 - d. 時間延長者の取り扱い
原則として、標準時間内に終了していない者は、最上位にはならないものとする。

10. 組立調整時の旋盤の使用について

製品加工の終了の合図を行った後に、製品の組立・調整の目的で、旋盤を使用する場合については、下記のように作業を行うこと。

- 1) 刃物台および心押し台からバイトなどの加工用工具を全て取外す。
- 2) 不正行為と思われるような、まぎらわしい作業を行わないこと。

11. 圧縮エア（高圧流体）について

圧縮エアをスプレ缶から他の方法に変更するにあたり、以下の点に注意すること。

- ・会場に準備された100Vコンセントを利用するコンプレッサの使用は認めない。充電式のコンプレッサの場合は、会場（施設内全て）以外において充電しておくこと。また、コンプレッサは本体むき出しでの使用は認めない。必ず遮蔽して、振動対策、騒音対策を施し、競技の妨げにならない対策を行うこと。工具台車や引出しの中などに内蔵すること。
- ・高圧ガス（0.8MPa以上）を利用する場合、可燃性ガスの使用は禁止する。一般的に窒素ガスを推奨する。（酸素は助燃性ガスであるが、使用不可とする）
- ・高圧ガスボンベ（窒素タンク）などは、転倒の恐れがあるため、タンクのみで直立させて使用することや、タンクの運搬台車をフリーの状態で使用することは認めない。必ず重量のある工具台車等へしっかりと固定するか、工具台車などに内蔵すること。
- ・高圧タンク、減圧弁の取り扱いは事前に安全教育を受け、使用時以外はタンクの閉栓を行い、計器とホース内の減圧を行うこと。
競技日の、ボンベの取り替えは認めないので注意すること。

1 2. 持参工具の搬入と搬出について

1) 搬出入に使用するシャッタの開放時間と持参工具類の搬出入について

大物の搬入や搬出が可能なシャッタを開放する時間は下記のとおりとする。他職種の競技の進行に影響を与えることから、旋盤職種だけで変更はできないので、時間を厳守し、速やかに行うこと。

- ・競技準備日の選手の持参工具類搬入のための解放時間 → 12:30～12:50
最終グループについては、競技準備日の7:45～9:15の開放時間に搬入のこと。
- ・競技が終了した選手の持参工具類搬出のための解放時間 → 16:30～17:30

上記に定めた時間以外は、シャッタからの持参工具類の搬出入は認められないので、注意すること。

各シャッタの両サイドに、持参工具積み下ろし待機用のテントが設置されるので、シャッタの開放時間前の搬入物の待機用と、搬出物のトラック積み込み待機用として利用が可能である。

2) シャッタの開放時間外の持参工具類の搬出入について

- ・各競技エリアに近いシャッタの両サイドにある搬出入用の扉から搬出入を行うことが可能である。但し、速やかに行うと共に、各職種の説明時間は避け、競技等の進行の妨げにならないように行うこと。大声や騒音は厳禁である。
- ・扉の開放は必要な時のみとし、出入り以外は必ず閉じること。開放厳禁とする。
- ・搬出入用扉の開口有効サイズ（実測値）：幅1,000mm×高1,850mm
- ・上記サイズを超える持参工具類は、原則としてシャッタからの搬出入となるので、注意すること。
- ・会場の正面玄関からの持参工具類の搬出入は、禁止されているので、厳守すること。
- ・搬出入用の扉から搬出可能な搬出物は、次グループの工具展開時間以降も搬出可能とする。

1 3. 持参工具の保管場所について

複数職種が同一会場を使用することから、持参工具類の保管場所の面積は非常に狭い。従って、競技会場（吹上ホール内）の持参工具保管場所については、1選手あたりの保管スペースの制限や、保管方法の制限を設けることとする。

持参工具類の保管場所は、以下の2種類を準備している。

①競技準備選手用：3m×2m（1選手あたり）

工具展開前の搬入した持参工具類の保管および梱包類の開梱、競技エリア移動準備作業用

②競技選手用：2m×1.5m（1選手あたり）

工具展開後の梱包類の競技に使用しない工具類の保管用

各スペースに対してアクセスできるように、見学通路または約1mのアクセス用の通路を確保しているが、作業は与えられたスペース内で行い、通路等を長時間占領するこの無いように注意すること。

1所属で複数名出場する場合であっても、隣接したスペースを必ず確保できるとは限らないので、1名分のスペースで作業等が行えるように、事前にシュミレーション等を行い、対応しておくこと。

持参工具類保管場所には、配電盤、各部屋への出入り口、他のホールへの移動用階段の出入り口、トイレ・洗面所への通路となる箇所がある。通行や開閉の邪魔にならないように開梱物の管理や作業を行うこと。特に、配電盤前や通路の出入り口については、消防法に基づく規定や、管理防災上の制限があるので、持参工具類の置場として使用したり、作業スペースとして絶対に使用しないこと。

1所属で複数名出場し、複数日程に分散する場合であっても、各日程の競技者数に対応する保管場所しか準備ができないため、指定日以外の持参工具類の事前搬入や、次グループの搬出時までの据え置きなどには応じられないので注意すること。

1 4. 持参工具類の搬入から搬出の流れ、グループ入れ替えの手順

限られた時間での搬出入用シャッタの開放や、旋盤職種の競技、他職種への影響に配慮して、以下のような概略でグループ交代を行う。詳細は職種別説明会においても説明を行うが、別資料の搬出入に係る時間表を参考に、持参工具類の運搬方法や時間、搬出入の計画を策定すること。

- ・準備日の14:45（最終グループは9:15）までに、会場内に持参工具類、工具展開に必要な物を搬入
- ・準備日の受付時間までに、梱包荷解き（開梱）を行い、指示に従って、指定機械の位置に移動
- ・競技日の選手は、グループ交代がある場合は、競技終了後の清掃と片付けを行い、競技エリアから次のグループの工具類の配置の妨げにならない場所へ一時的に退避し、梱包等の搬出準備を行う。
- ・シャッタの開放時間まで待機して開放時間内に搬出するか、扉から18:30までに搬出を完了する。

吹上ホール持参工具類搬出入関係 時間表

| | | 7:40 | 8:00 | ~ | 8:40 | 9:00 | 9:20 | ~ | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | ~ | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | ~ | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------|--------------|------------|------------------------|-------|------------|-------|-------------|---------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|
| 工具類の搬出入口 | シャッター 大型持参工具類 | 11/29 最終グループのみ 搬入 | | | | | 開放 搬入のみ | | | | | | | | | | 開放 搬出のみ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 搬出入用両扉 小型持参工具類 | 搬入 | | | | | 工具類搬入可 | | | | | 人のみ 出入り可 | | 開放 | | 人のみ 出入り可 | | 工具類搬入可 | | 人のみ出入り可 | | 工具類 搬出可 | 人のみ 出入り可 | | 工具類搬出 | | | | | | | | |
| 旋盤職種 | 最終グループ 以外 | | | | | | 準備日 | 工具搬入14:45まで 開梱・工具類入れ準備 | | | | | | | | | | 開梱・工具類入れ準備 | | 工具類入れ 待機 | 工具類 入れ | 受付 | 説明 | 工具展開 | | 説明 | 試し削り~ | | | | | | |
| | | 競技日 | 受付 | 競技準備 | | 競技 | | | | | 昼食 | | 清掃 | 競技 | | | 提出・受取検査 | 清掃・片付け | | 工具類 一時退避 | 工具類搬出 | | | | | | | | | | | | |
| | 最終 グループ | 準備日 | 工具搬入・開梱 | | | 受付 | 工具展開 | | 試し削り | | 清掃 | | 昼食 | | 開会式会場へ 移動 | | 開会式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 競技日 | 受付 | 競技準備 | | 競技 | | | | | 昼食 | | 清掃 | 競技 | | | 提出・受取検査 | 清掃・片付け | | 休憩 搬出準備 | 工具類搬出 | | | | | | | | | | | | |
| 競技実施状況 (参考) | フライス職種 | 準備日 | 荷降ろし・搬入前準備等 | | | | | 搬入 | | 開梱・工具類入れ準備 | | | | | | | | | | 機械抽選 | 工具類配置 | | | | | | | | | | | | |
| | | 競技日 | 説明 | 工具展開 | | 説明 | 試し削り | | 競技 | | | 昼食 | | 清掃 | 競技 | | | | 延長 | 清掃・片付け | | 搬出 | | | | | | | | | | | |
| | フライス練習日 | 受付 | | | 説明 | A~Cグループ 機械練習 | | | | | 昼食 | | Dグループ 機械練習 | 競技準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AB機械競技日 | 受付 | 点検 | Aグループ フライス盤 競技 | | | | | 延長 | 清掃片付け | | 受付 | 競技準備 | 点検 | Bグループ フライス盤 競技 | | | | | 延長 | 清掃片付け | | | | | | | | | | | | |
| | CD機械競技日 | 受付 | 点検 | Cグループ フライス盤 競技 | | | | | 延長 | 清掃片付け | | 受付 | 競技準備 | 点検 | Dグループ フライス盤 競技 | | | | | 延長 | 清掃片付け | | | | | | | | | | | | |
| 仕上げ作業競技日 | 受付 | 競技準備 | 点検 | 競技準備 | | 競技 | | | 昼食 | | 競技 | | | | | 延長 | | 待ち時間 | 清掃・片付け | | | | | | | | | | | | | | |

第5 2回技能五輪全国大会 旋盤職種 課題図面等 訂正

I 部品図面を以下のとおり訂正します。

組立図A 右側面図

誤

部品⑤ のφ48 部およびローレット部の形状が、偏心した位置に図示されていない。

正

右側面図を別図のとおり修正します。

II 持参工具、実施要領を以下のとおり訂正します。

1) 持参工具 注意事項説明の、文面の一部に不備がありましたので訂正します。

誤

注15 今大会より四つ爪単動チャック、作業台(ツールワゴン)、証明器具は会場に準備しないので、必ず持参すること。機械の主軸端形式は実施要領に記載しているので、合致するものを準備すること。(持参工具 3/4)

正

注15 今大会より四つ爪単動チャック、作業台(ツールワゴン)、照明器具は会場に準備しないので、必ず持参すること。機械の主軸端形式は実施要領に記載しているので、合致するものを準備すること。

文中の「証明」→「照明」に訂正します。

2) 持参工具 一覧表、内容欄の一部に不備がありましたので訂正します。

誤

測定具類 No. 27 提出用マンドレル φ19.990±0.002×有効長さ 95mm 以上

正

測定具類 No. 27 提出用マンドレル φ21.990±0.002×有効長さ 95mm 以上

内容説明欄中の「φ19.990」→「φ21.990」に訂正します。

3) 実施要領の文面の一部に不備がありましたので訂正します。

誤

1. 一般的注意 (実施要領 1/9)

13) 会場で用意する旋盤の付属品(作業台、四つ爪単動チャック、ハンドル・レンチ類)には数に限りがある。・・・・・・・・


正

13) 会場で用意する旋盤の付属品(ハンドル・レンチ類)には数に限りがある。・・・・・・・・

会場で準備しないため、文中の「作業台、四つ爪単動チャック、」を削除します。

組立図 A 右側面図 訂正図

誤

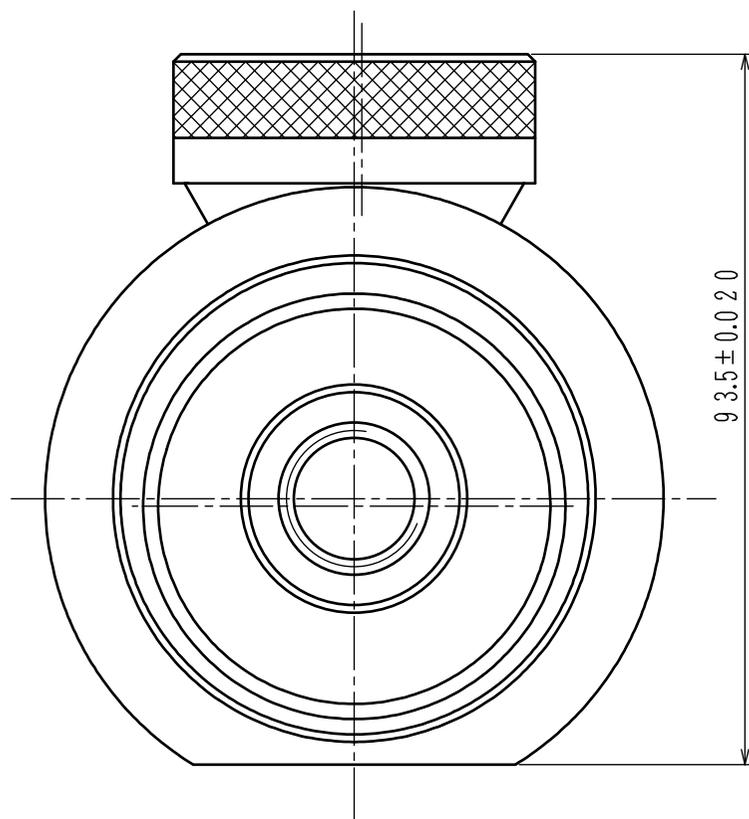

正

